



## DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

RAPPORT n° A 100805 du 08/03/2021

### 1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

#### IMMEUBLE CONCERNE

Pavillon - Travaux : diagnostic structures selon cartographies "Structure & Réhabilitation"

10 rue du Docteur Laurent

75013 PARIS

#### PROPRIETAIRE / COMMANDITAIRE

VILLE DE PARIS

Direction du logement et de l'habitat 95 avenue de France

75013 PARIS

bon de commande : du

réf. commanditaire :

#### REALISATION

Sophie Renversez Architecture

17, rés. Breteuil, av. de Mormal, 59 800 LILLE

Assurance : Mutuelle des Architectes Français n° 155128/B

LABORATOIRE

laboratoire Eurofins Cebat SAS - 1294 rue Achille Peres, DUNKERQUE, accréditation 1-1935

OPERATEUR(S)

Nicolas DELELIS certification ICERT CPDI N°0884 valide jusqu'au 03/04/2022

Nordine LAAOIR certification ICERT CPDI 3724 valide jusqu'au 16/07/2022

validation : Sophie Renversez, certification AFNOR, ODI/AM/14035799, valide jusqu'au 27/06/2022,  
architecte D.P.L.G., gérante, signataire ayant pouvoir



### SOMMAIRE

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

2) CONCLUSIONS

3) LISTE DES ELEMENTS REPERES PAR LOCAL

4) CONDITIONS DE REALISATION

ANNEXES : pagination indépendante

fiches d'identification et de cotation

croquis de localisation : 3 planche(s)

rapport(s) d'analyse(s)

nombre d'analyses en MOLP :

nombre d'analyses en META :

certification des opérateurs et attestation d'assurance

p. 1/4

## 2) CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,

### Présence d'amiante avérée

#### BÂT. ATELIER

##### Couverture

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

atelier

trouvé amiantifère par documentation : absence de marquage et / ou inscrit au DTA. ou DDT

### Éléments trouvés sans amiante après investigation

#### BÂT. PRINCIPAL

##### Rez-de-jardin

peinture murale lisse

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ PRINC PEINTM 1 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 001

enduit plâtreux mural

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ PRINC ENDM 2 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 002

peinture au plafond lisse

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ PRINC PEINTP 3 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 003

enduit plâtreux au plafond

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ PRINC ENDP 4 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 004

peinture murale lisse

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ PRINC PEINTM 9 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 009

enduit lisse mural lisse

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ PRINC PEINTM 10 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 010

##### 1er étage

peinture murale lisse

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU 1 PRINC PEINTM 5 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 005

enduit plâtreux mural

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU 1 PRINC ENDM 6 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 006

peinture au plafond lisse

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU 1 PRINC PEINTP 7 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 007

---

enduit plâtreux au plafond

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU 1 PRINC ENDP 8 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 008

---

## BÂT. ATELIER

---

### Rez-de-jardin

peinture murale lisse

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ ATE PEINTM 11 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 011

---

enduit plâtreux mural

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ ATE ENDM 12 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 012

---

peinture au plafond lisse

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ ATE PEINTP 13 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 013

---

enduit plâtreux au plafond

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU RDJ ATE ENDP 14 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 014

---

## EXTERIEUR

---

enduit plâtreux mural

mur extérieur

prélèvement trouvé sans amiante : 10LAU EXT ENDM 15 - ref. laboratoire AR-21-NM-011618-01 015

---

**zone non diagnostiquée dans le cadre de la mission**

NEANT

### 3) CONDITIONS DE REALISATION

#### CONDITIONS GENERALES DE REALISATION

##### CADRE REGLEMENTAIRE :

Le diagnostic avant travaux est désormais appelé par la circulaire du 28 07 2015 pour le cadre relevant de la fonction publique et par le code du Travail (art. L.4412-2 et R.4412-97 modifié par le décret du 09 mai 2017). L'arrêté du 16 juillet 2019 prévoit les modalités de repérage et le contenu du rapport.

##### NORMES:

**NF X 46-020 (août 2017) adaptée (cadre contractuel défini avec la MO)**

##### ADAPTATION de la NORME :

- adaptation à la réglementation (arrêté du 16 07 2019)
- formalisme adapté à l'immeuble pour favoriser la lisibilité du rapport
- nombre de sondages et de prélèvements augmenté pour atteindre une fiabilité correcte
- quantité estimée des MPCA : moyenne, voir report cartographique - sans préjudice de la loi MOP.

#### PRECEDENTS RAPPORTS COMMUNIQUEES

##### DATE DE DIAGNOSTIC

**25 Février 2021**

##### PERSONNES PRESENTES

##### REMARQUES PARTICULIERES SUR LA REALISATION

Murs du rez-de-chaussée : brut sans revêtement

##### ZONE DIAGNOSTIQUEE :

**Eléments liés aux travaux ci-dessous :  
diagnostic structures avec sondages destructifs murs et planchers hauts selon  
cartographies transmises ("Structure & Réhabilitation")**

##### OBLIGATION DE TRAÇABILITE :

**DU COMMANDITAIRE /  
DU PROPRIETAIRE :**

Ce rapport de diagnostic doit être remis au propriétaire, conservé et intégré au « dossier de traçabilité » de l'immeuble concerné (DAPP pour les appartements, D.T.A. pour les autres immeubles) Il doit être communiqué, à leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à faire des travaux dans l'immeuble, ainsi qu'aux divers agents de contrôle qualifiés. (art. 11 de l'arrêté du 16 07 2019).

## ANNEXES


### FICHE(S) D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES ELEMENTS REPERES

#### BÂT. PRINCIPAL

##### Rez-de-jardin

#### FICHE : PEINTM 1

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ELEMENT REPERE        | peinture murale lisse                            |
| ZONE CONCERNEE        | Rez-de-jardin , BÂT. PRINCIPAL                   |
| PRELEVEMENT           | référence DIAGTIM : 10LAU RDJ PRINC PEINTM 1     |
| LABORATOIRE D'ANALYSE | réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 001 |
| RESULTAT              | Trouvée sans amiante à l'analyse                 |

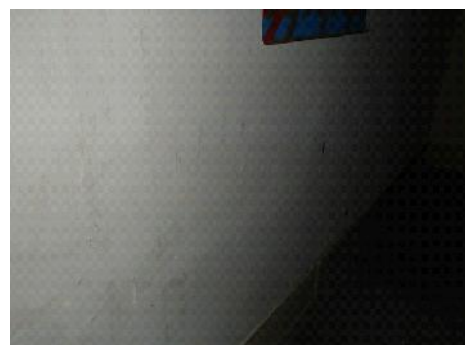

#### FICHE : ENDM 2

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ELEMENT REPERE        | enduit plâtreux mural                            |
| ZONE CONCERNEE        | Rez-de-jardin , BÂT. PRINCIPAL                   |
| PRELEVEMENT           | référence DIAGTIM : 10LAU RDJ PRINC ENDM 2       |
| LABORATOIRE D'ANALYSE | réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 002 |
| RESULTAT              | Trouvée sans amiante à l'analyse                 |



#### FICHE : PEINTP 3

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ELEMENT REPERE        | peinture au plafond lisse                        |
| ZONE CONCERNEE        | Rez-de-jardin , BÂT. PRINCIPAL                   |
| PRELEVEMENT           | référence DIAGTIM : 10LAU RDJ PRINC PEINTP 3     |
| LABORATOIRE D'ANALYSE | réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 003 |
| RESULTAT              | Trouvée sans amiante à l'analyse                 |



## FICHE : ENDP 4

ELEMENT  
REPERE

enduit plâtreux au plafond

ZONE  
CONCERNEE

Rez-de-jardin , BÂT. PRINCIPAL

PRELEVEMENT  
LABORATOIRE  
D'ANALYSE  
RESULTAT

référence DIAGTIM : 10LAU RDJ PRINC ENDP 4

réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 004

Trouvée sans amiante à l'analyse



## FICHE : PEINTM 9

ELEMENT  
REPERE

peinture murale lisse

ZONE  
CONCERNEE

Rez-de-jardin , BÂT. PRINCIPAL

PRELEVEMENT  
LABORATOIRE  
D'ANALYSE  
RESULTAT

référence DIAGTIM : 10LAU RDJ PRINC PEINTM 9

réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 009

Trouvée sans amiante à l'analyse



## FICHE : PEINTM 10

ELEMENT  
REPERE

enduit lisse mural lisse

ZONE  
CONCERNEE

Rez-de-jardin , BÂT. PRINCIPAL

PRELEVEMENT  
LABORATOIRE  
D'ANALYSE  
RESULTAT

référence DIAGTIM : 10LAU RDJ PRINC PEINTM 10

réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 010

Trouvée sans amiante à l'analyse





## BÂT. PRINCIPAL

### 1er étage

#### FICHE : PEINTM 5

|   |  |
|---|--|
| ELEMENT<br>REPERE                       | peinture murale lisse  |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | 1er étage , BÂT. PRINCIPAL   |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU 1 PRINC PEINTM 5<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 005 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse   |



#### FICHE : ENDM 6

|   |  |
|---|--|
| ELEMENT<br>REPERE                       | enduit plâtreux mural  |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | 1er étage , BÂT. PRINCIPAL   |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU 1 PRINC ENDM 6<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 006 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse   |



#### FICHE : PEINTP 7

|   |  |
|---|--|
| ELEMENT<br>REPERE                       | peinture au plafond lisse  |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | 1er étage , BÂT. PRINCIPAL   |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU 1 PRINC PEINTP 7<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 007 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse   |



#### FICHE : ENDP 8

|   |  |
|---|--|
| ELEMENT<br>REPERE                       | enduit plâtreux au plafond   |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | 1er étage , BÂT. PRINCIPAL   |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU 1 PRINC ENDP 8<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 008 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse   |



## BÂT. ATELIER

### Rez-de-jardin

#### FICHE : PEINTM 11

|   |   |
|---|---|
| ELEMENT<br>REPERE                       | peinture murale lisse   |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | Rez-de-jardin , BÂT. ATELIER  |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU RDJ ATE PEINTM 11<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 011 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse  |



#### FICHE : ENDM 12

|   |   |
|---|---|
| ELEMENT<br>REPERE                       | enduit plâtreux mural   |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | Rez-de-jardin , BÂT. ATELIER  |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU RDJ ATE ENDM 12<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 012 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse  |



#### FICHE : PEINTP 13

|   |   |
|---|---|
| ELEMENT<br>REPERE                       | peinture au plafond lisse   |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | Rez-de-jardin , BÂT. ATELIER  |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU RDJ ATE PEINTP 13<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 013 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse  |



#### FICHE : ENDP 14

|   |   |
|---|---|
| ELEMENT<br>REPERE                       | enduit plâtreux au plafond  |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | Rez-de-jardin , BÂT. ATELIER  |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU RDJ ATE ENDP 14<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 014 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse  |





## BÂT. ATELIER

### Couverture

#### FICHE :

ELEMENT  
REPERE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

ZONE  
CONCERNEE

Couverture , BÂT. ATELIER  
atelier

DECISION DE  
L'OPERATEUR

**Présence d'amiante décelée**






EXTERIEUR

FICHE : ENDM 15

|   |   |
|---|---|
| ELEMENT<br>REPERE                       | enduit plâtreux mural   |
| ZONE<br>CONCERNEE                       | , EXTERIEUR<br>mur extérieur  |
| PRELEVEMENT<br>LABORATOIRE<br>D'ANALYSE | référence DIAGTIM : 10LAU EXT ENDM 15<br>réf. laboratoire - réf. : AR-21-NM-011618-01 015 |
| RESULTAT                                | Trouvée sans amiante à l'analyse  |

Photo non disponible

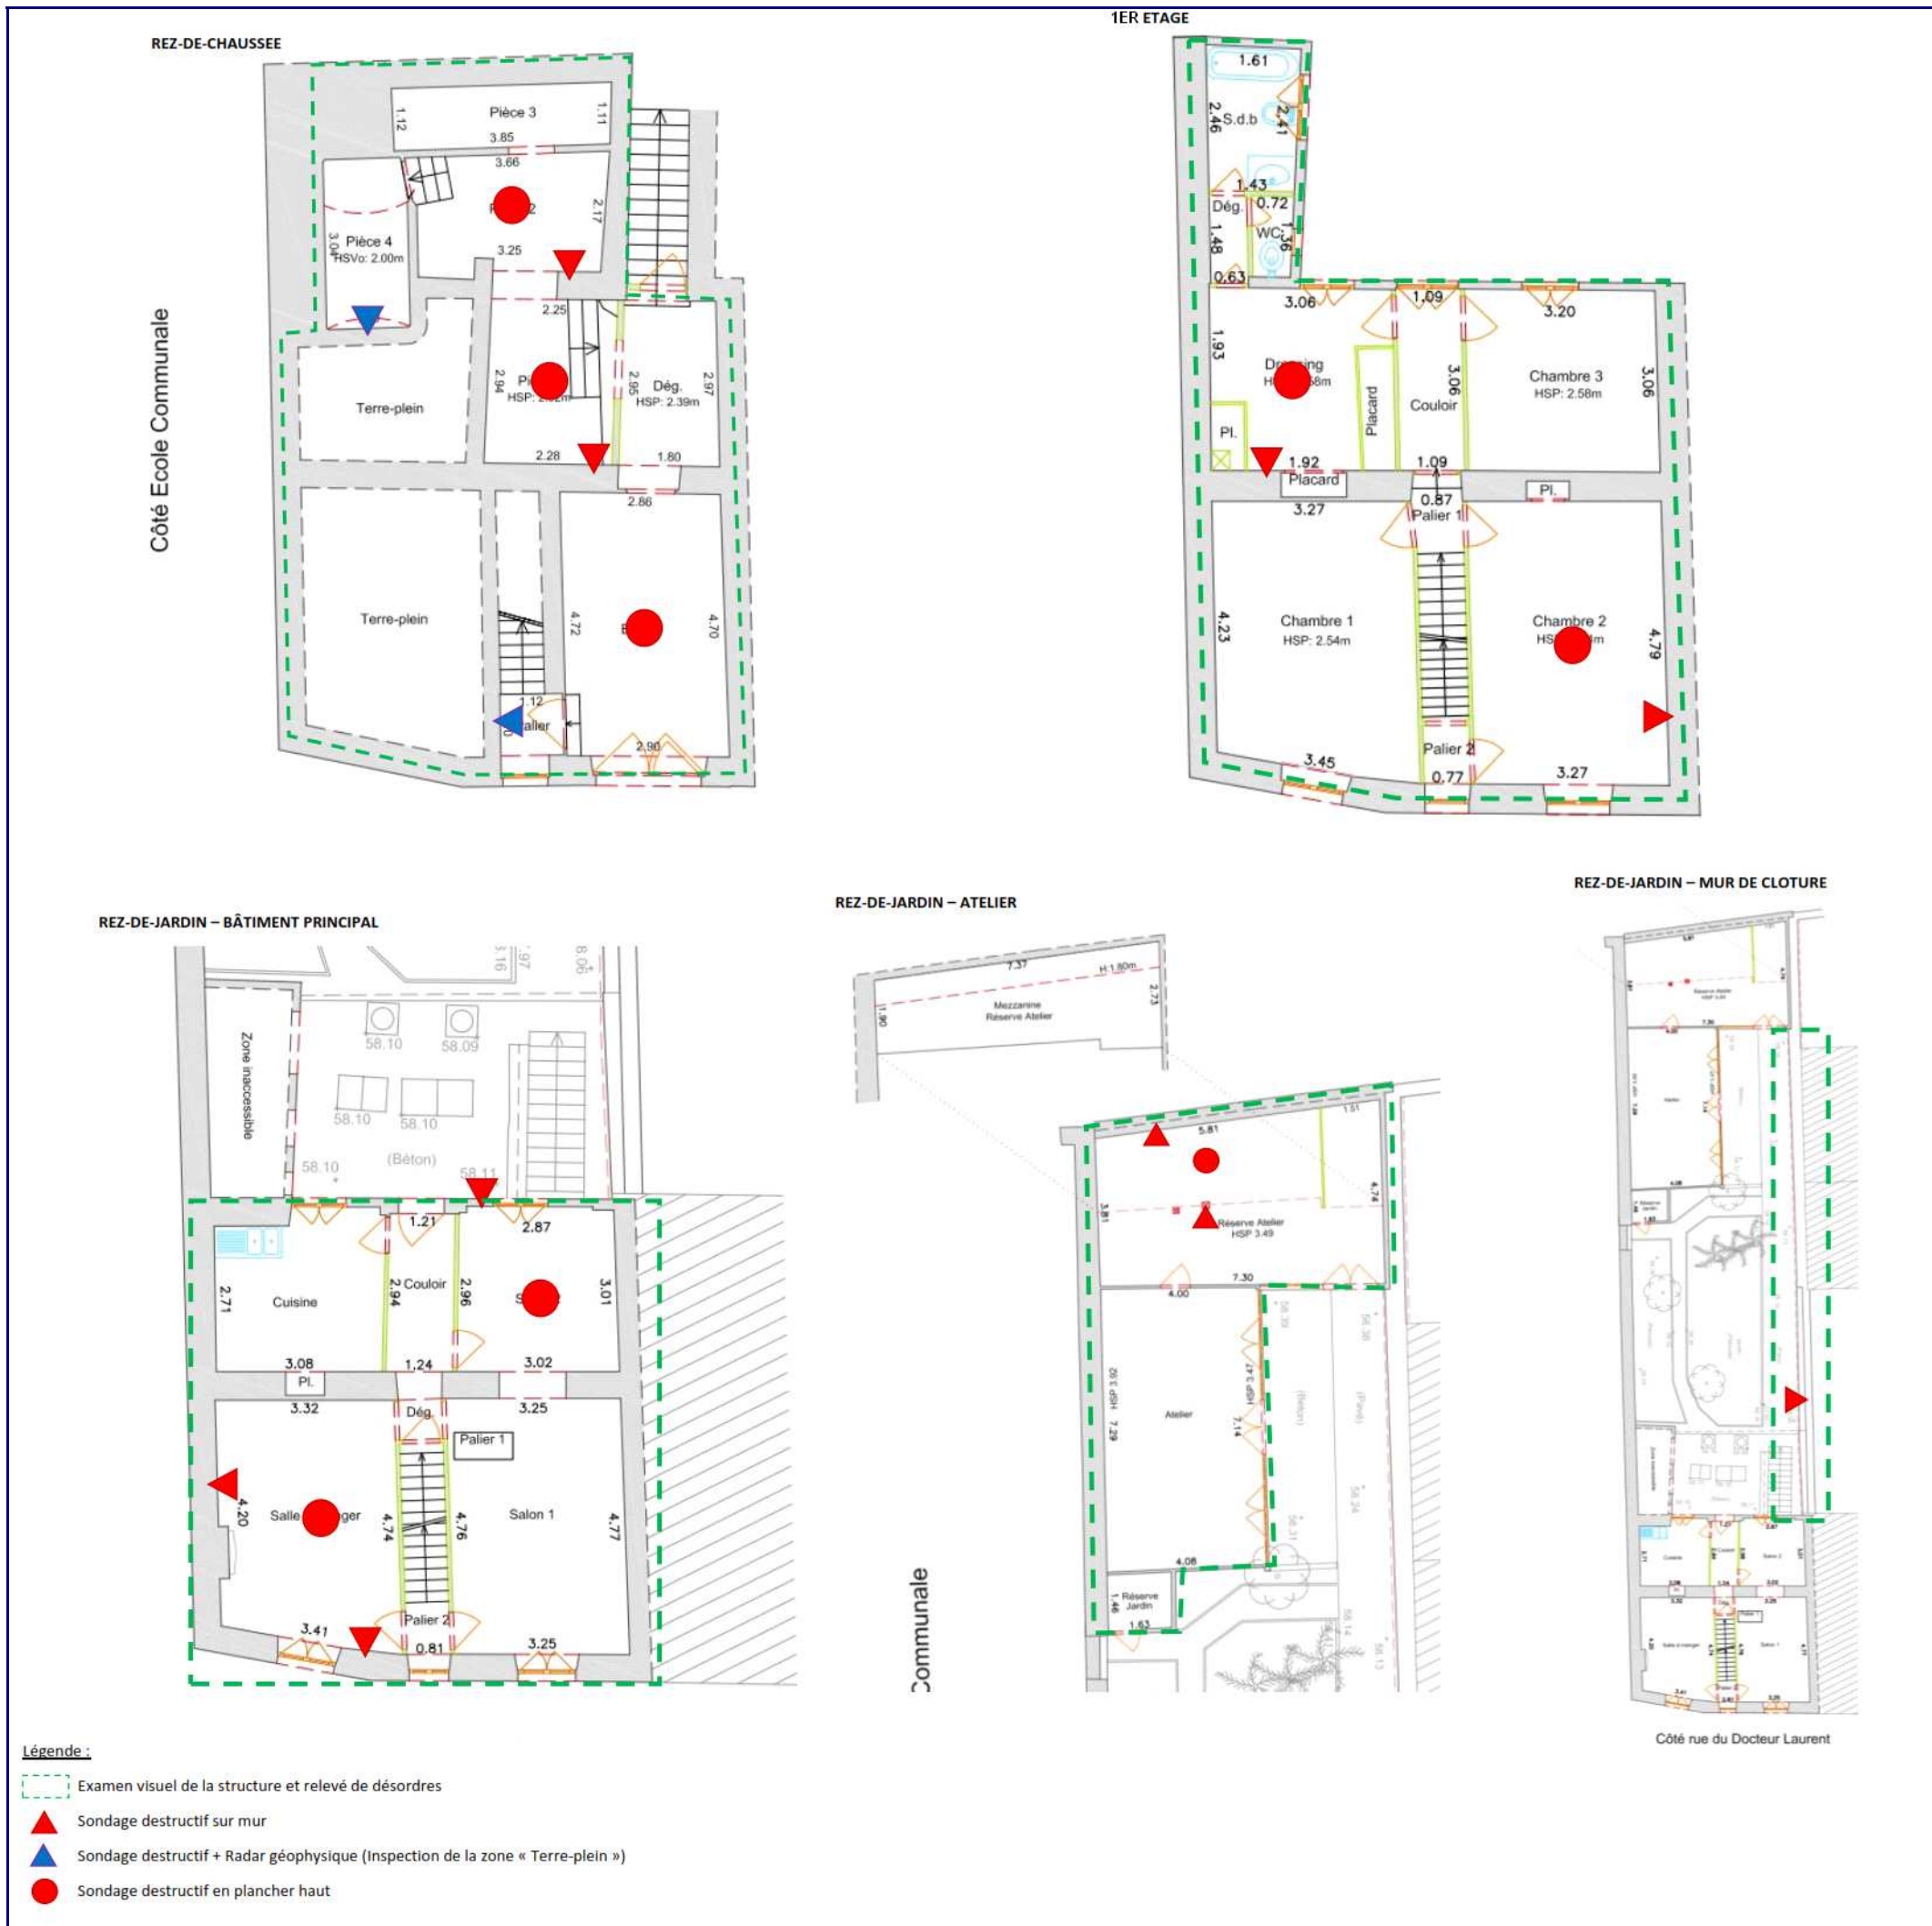

**DIAGNOSTIC AMIANTE  
AVANT DEMOLITION**

Immeuble diagnostiqué  
**Pavillon - Travaux : diagnostic  
structures selon cartographies**  
**10 rue du Docteur Laurent**

**PARIS**

date du diagnostic  
**25 Février 2021**

numéro de dossier - date  
**A 100805  
du 08/03/2021**

**Travaux : diagnostic structures -  
localisation des sondages**

**SCHEMA 1 / 3  
TRAVAUX PROJETES**

croquis d'après plan fourni par "Structure &  
Réhabilitation"

diagnostic réalisé par  
**DIAGTIM®**  
17, Breteuil, av. de Mormal  
59 800 LILLE  
tél. : 03 20 88 44 01



| DIAGNOSTIC AMIANTE<br>AVANT DEMOLITION   |                           |
|--|---------------------------|
| Immeuble diagnostiqué<br><b>Pavillon - Travaux : diagnostic<br/>structures selon cartographies</b><br><b>10 rue du Docteur Laurent</b> |                           |
| <b>PARIS</b>   |                           |
| date du diagnostic   | 25 Février 2021           |
| numéro de dossier - date   | A 100805<br>du 08/03/2021 |

| Rez-de-jardin & couverture                                   |   |
|--|---|
| SCHEMA 2 / 3   |   |
| LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES &<br>DES PRELEVEMENTS |   |
| croquis d'après plan fourni                                  |   |
| diagnostic réalisé par                                       |   |
| <b>DIAGTIM®</b>  | DIAGTIM<br>17, Breteuil, av. de Mormal<br>59 800 LILLE<br>tél. : 03 20 88 44 01 |




DIAGNOSTIC AMIANTE  
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué  
**Pavillon - Travaux : diagnostic  
structures selon cartographies**  
**10 rue du Docteur Laurent**


**PARIS**

date du diagnostic  
**25 Février 2021**

numéro de dossier - date  
**A 100805  
du 08/03/2021**

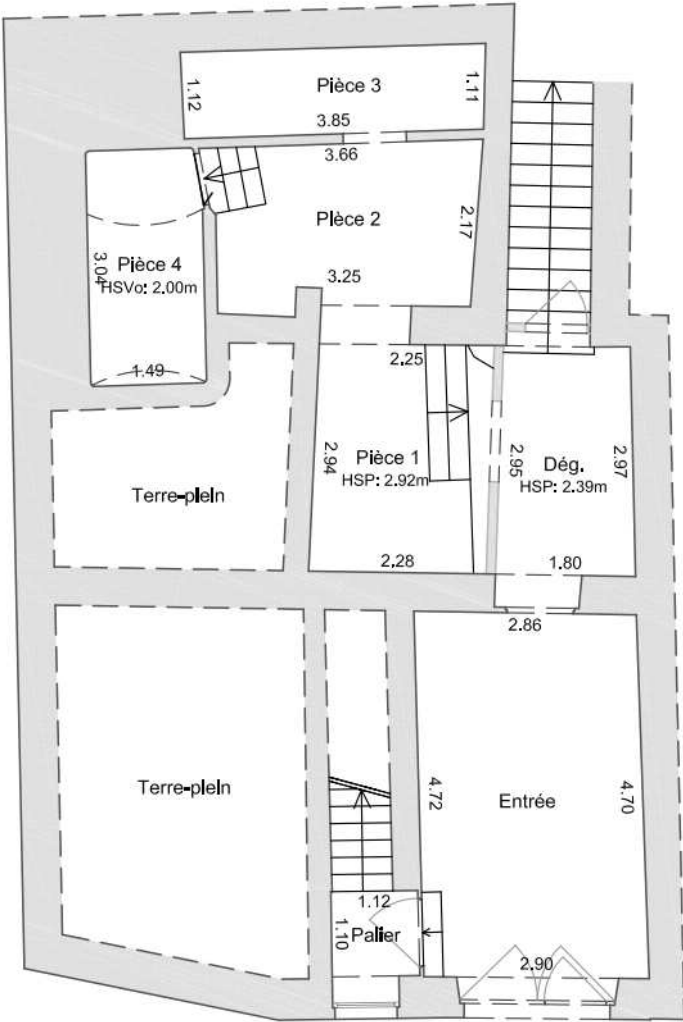

**RDC**

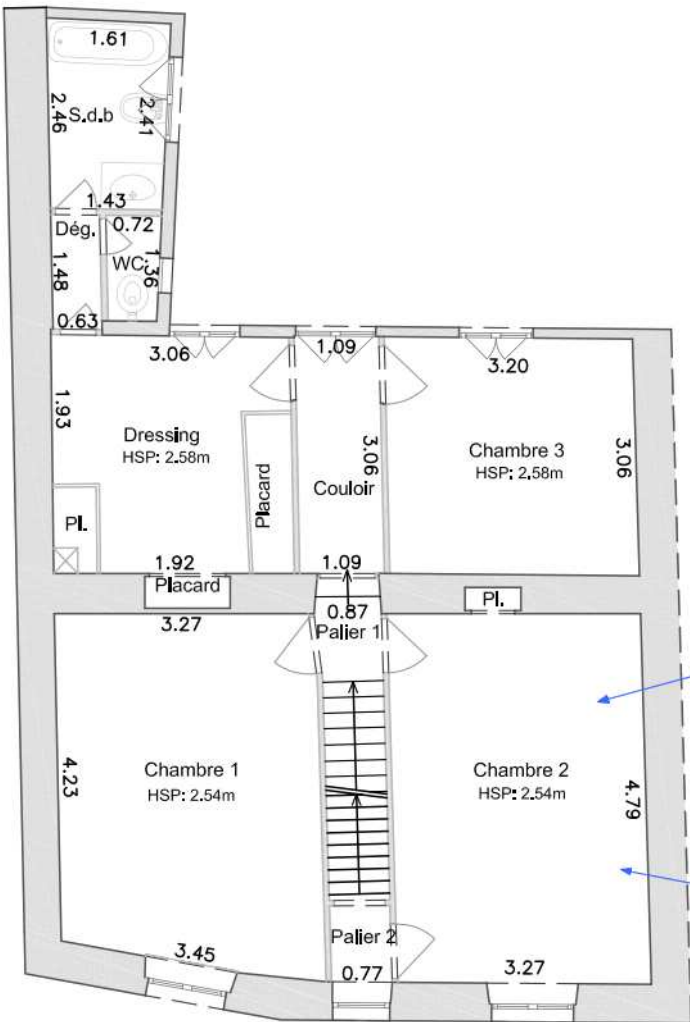

**1er ET.**

PEINTP7  
ENDP8

PEINTM5  
ENDM6

XX → emplacement prélèvements amiantifères  
XX → emplacement prélèvements sans amiante

**Rdc & 1er étage**

SCHEMA 3 / 3  
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par  
**DIAGTIM®**  
17, Breteuil, av. de Mormal  
59 800 LILLE  
tél. : 03 20 88 44 01



**DIAGTIM**
**Secrétariat**

17 Résidence Breteuil - Avenue Mormal  
59800 LILLE

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-011618-01

Version du : 05/03/2021 8:54

Page 1/4

Dossier N° : 21NM009030

Date de réception : 02/03/2021

Date d'analyse : 03/03/2021

Référence dossier Client: VDP 10 rue du Dr Laurent PARIS 13

| N° éch.    | Référence client  | Description visuelle   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                      |
|------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|            |   |  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                |
| 001        | 10LAU RVT 1<br>PEINTM 1 / / peinture murale lisse - couche à analyser : peinture murale seulement         | Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)                       | <b>MET *</b><br>/ TNU6        | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002<br>(1) | 10LAU RVT 1 ENDM<br>2 / / enduit plâtreux mural - couche à analyser : enduit plâtreux mural seulement     | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)         | <b>MET *</b><br>/ TNU6        | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003<br>(1) | 10LAU RVT 1<br>PEINTP 3 / / peinture au plafond lisse - couche à analyser : peinture au plafond seulement | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)   | <b>MET *</b><br>/ TNU6        | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004        | 10LAU RVT 1 ENDP<br>4 / / enduit plâtreux au plafond - couche à analyser : enduit plâtreux seulement      | Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)  | <b>MET *</b><br>/ TNU6        | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005<br>(1) | 10LAU RVT RDJ<br>PEINTM 5 / / peinture murale lisse - couche à analyser : peinture murale seulement       | Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)   | <b>MET *</b><br>/ TNU6        | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006        | 10LAU RVT RDJ<br>ENDM 6 / / enduit plâtreux mural - couche à analyser : enduit plâtreux mural seulement   | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (marron) en traces ; matériau (noir) en traces | <b>MET *</b><br>/ TNU6        | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Cebat SAS**

Bâtiment B1 , 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-011618-01

Version du : 05/03/2021 8:54

Page2/4

Dossier N° : 21NM009030

Date de réception : 02/03/2021

Date d'analyse : 03/03/2021

Référence dossier Client:VDP 10 rue du Dr Laurent PARIS 13

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                |
| 007     | 10LAU RVT RDJ PEINTP 7 / / peinture au plafond lisse - couche à analyser : peinture au plafond seulement | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces      | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008     | 10LAU RVT RDJ ENDP 8 / / enduit plâtreux au plafond - couche à analyser : enduit plâtreux seulement      | Matériau (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)                     | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009     | 10LAU RVT RDJ PEINTM 9 / / peinture murale lisse - couche à analyser : peinture murale seulement         | Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)      | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010     | 10LAU RVT RDJ ENDM 10 / / enduit lisse mural lisse - couche à analyser : enduit lisse mural seulement    | Matériau dur (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)                                  | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011     | 10LAU RVT ATE PEINTM 11 / / peinture murale lisse - couche à analyser : peinture murale seulement        | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc) en traces | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012     | 10LAU RVT ATE ENDM 12 / / enduit plâtreux mural - couche à analyser : enduit plâtreux mural seulement    | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)     | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Cebat SAS

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-011618-01

Version du : 05/03/2021 8:54

Page3/4

Dossier N° : 21NM009030

Date de réception : 02/03/2021

Date d'analyse : 03/03/2021

Référence dossier Client:VDP 10 rue du Dr Laurent PARIS 13

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                      |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|         |   |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                |
| 013     | 10LAU RVT ATE PEINTP 13 / / peinture au plafond lisse - couche à analyser : peinture au plafond seulement | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)            | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014     | 10LAU RVT ATE ENDP 14 / / enduit plâtreux au plafond - couche à analyser : enduit plâtreux seulement      | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015     | 10LAU RVT EXT ENDM 15 / / enduit plâtreux mural - couche à analyser : enduit plâtreux mural seulement     | Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)         | <b>MET</b> * / TNU6           | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Cebat SAS**

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-011618-01

Version du : 05/03/2021 8:54

Page4/4

Dossier N° : 21NM009030

Date de réception : 02/03/2021

Date d'analyse : 03/03/2021

Référence dossier Client:VDP 10 rue du Dr Laurent PARIS 13

**Dorine Denys**

Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Cebat SAS**

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**CARTE DE CERTIFICATION**

**afnor**  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
ANNOU CERTIFICATION

NUMERO ODI/AMM/14035889  
VALABLE DU 30/06/2017  
AU 29/06/2022

**GINO LACROIX**

CERTIFICATION  
OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - AMIANTE  
MENTION

**CERTIFICAT AFNOR CERTIFICATION**

Accréditation Colifrage n°4-0057 Certification de Personnes, portée disponible sur [www.afnorcertification.fr](http://www.afnorcertification.fr)

Le présent certificat a été délivré le 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

**AFNOR CERTIFICATION**  
11 rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  
certification-personnes@afnor.org  
+33 (0)1 41 62 80 00

**FRANK LEBEUGLE**  
Directeur Général

[illegible]

## Contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes

05/05/2012

### CONVENTION SPECIALE

#### « DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS »

Aux conditions générales du 21 mars 2007 par lesquelles il a été convenu spéciale qui suit, la MAP  
SARL BOPIRE RENVERSEZ ARCHITECTURE

Société d'Architecture

N° d'identification : 264600476

N° de contrat : 45-14-8

N° d'engagement : 13-12-13

#### Article 1 - Objet de la garantie

La présente Garantie a pour objet de couvrir les responsabilités professionnelles reconnues par l'adhésion  
du client à la convention spéciale suscrite, des dommages corporels, des pertes pécuniaires, des acquisitions ou des pertes  
de biens immobiliers et consistant en l'établissement d'états, de diagnostics ou de constats techniques relatifs aux  
travaux logés par cet intervenant, en dehors de toute intervention dans la technique d'ouvrage.

#### Article 2 - Conditions simplifiées de la garantie

L'usage des missions simplifiées (nouveau) d'une qualification de compétence ou d'un agrément particulier, la  
garantie est subordonnée à la validité de cette certification ou de cet agrément pendant la période de mise en location.

#### Article 3 - Montant de la garantie

À l'expiration du 30/01/2017

| NATURE DES DOMMAGES GARANTIS   |                | Montant de la<br>garantie par<br>sinistre | Montant de la<br>garantie par année<br>d'assurance |
|--|----------------|---|--|
| dommages corporels.....  | 4 500 000,00 € | 13 500 000,00 €                           | 900 000,00 €                                       |
| - des dommages corporels résultant d'une exposition à l'uranium..... | 300 000,00 €   | 900 000,00 €                              | 900 000,00 €                                       |
| dommages matériels et immatériels.....                               | 1 750 000,00 € | 5 250 000,00 €                            | 5 250 000,00 €                                     |
| - des dommages immatériels non contractuels.....                     | 500 000,00 €   | 1 500 000,00 €                            | 1 500 000,00 €                                     |

Le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages  
confondus.

04/04/2007

10

21.03.2007-9

Assurance des Responsabilités Professionnelles des Architectes

Assurance des Responsabilités Professionnelles des Architectes - Société d'assurance mutuelle à responsabilité limitée