

Références : A17B243X/001-1/MAISON/AMI_TRAV/CJL

Date d'édition : 12/08/2024

Contrat N° : A17-B-2024-00AD/0

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment: MAISON

Fonction principale du bâtiment: Habitation

Date du Permis de Construire: non communiqué

Adresse:

10 rue du Docteur Laurent - PARIS (75013)

75013 PARIS

Propriété de:

SOLIDARITE NOUVELLE LOGEMENT PARIS



Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (voir conclusions)

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature

Le diagnostiqueur
Charlotte JOLIVIERE

Date et Lieu d'établissement du rapport : 12/08/2024 à RUNGIS

Organisme: BUREAU ALPES CONTRÔLES

N° SIREN/SIRET: 351 812 698/00667

Le présent rapport est établi par une personne
dont les compétences sont certifiées par :

Nom organisme certificateur :

ABCIDIA CERTIFICATION

Adresse de certification :

4 route de la Noue

91190 GIF-SUR-YVETTE

Nom du diagnostiqueur : JOLIVIERE Charlotte

N° de certification : 21-1472

Date d'obtention : 26/11/2021

Ce rapport ne doit être reproduit qu'intégralement

L'obligation est faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Diffusion :

Madame DUTILLEUX Lisadie l.dutillieux@snl-paris.org

SOMMAIRE

A. INFORMATIONS GENERALES.....	2
B. CONCLUSION.....	3
C. DESCRIPTION DE LA MISSION.....	9
ANNEXE - CROQUIS.....	12
ANNEXE - PHOTOS.....	19
ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES.....	28
ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE.....	29
ANNEXE - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	30
ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS.....	32
ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT.....	33
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE.....	34

A. INFORMATIONS GENERALES	
A.1 DESIGNATION DU BATIMENT	
Dénomination du bâtiment : MAISON Fonction principale du bâtiment : Habitation Date du Permis de Construire: non communiqué Adresse: 10 rue du Docteur Laurent - PARIS (75013) 75013 PARIS Propriété de: SOLIDARITE NOUVELLE LOGEMENT PARIS	
A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom: SOLIDARITE NOUVELLE LOGEMENT PARIS Adresse: 173 AVENUE JEAN JAURES 75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT Qualité: Maître d'ouvrage	Documents remis: ■ Plan des locaux : 03_PLANS PROJET.pdf Moyens mis à disposition: Néant Le programme de repérage a été défini et validé par le donneur d'ordre via l'offre de contrat.
A.3 EXECUTION DE LA MISSION	
Rapport N°: A17B243X/001-1/MAISON/AMI_TRAV/CJL Le repérage a été réalisé le: 04/07/2024 Correspondant: Mme DUTILLEUX Lisadie	Date d'émission du rapport: 12/08/2024 Date de commande: 28/06/2024 Laboratoire d'Analyses : EUROFINS - ASCAL 2 rue Chanoine Ploton CS 40265 42016 SAINT ETIENNE Accréditation N° 1- 1591
A.4 REFERENCE REGLEMENTAIRE	
- Arrête du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020 - Bases du programme de repérage : annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 - Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - Norme NF X46-020 du 05/08/2017	

B. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Remarques

Compte tenu de l'inaccessibilité en l'état actuel de certains matériaux :

- Réseaux enterrés,
- Réseaux emmurés,
-

Une visite complémentaire sera nécessaire en cours de travaux au stade du curage, si ces matériaux sont concernés ou touchés lors des opérations. Cette visite fera l'objet d'un avenant à notre intervention initiale et un rapport complémentaire sera rédigé.

Descriptif des travaux

Réhabilitation et surélévation d'une maison de ville en logements collectifs

Liste des locaux visités

Maison
Maison/Rez-de-chaussée
Maison / Rez-de-chaussée/Entrée
Maison / Rez-de-chaussée/Palier
Maison / Rez-de-chaussée/Dégagement
Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 1
Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 2
Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 3
Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 4
Maison/Rez-de-jardin
Maison / Rez-de-jardin/Couloir
Maison / Rez-de-jardin/Salle à manger
Maison / Rez-de-jardin/Cuisine
Maison / Rez-de-jardin/Salon 2
Maison / Rez-de-jardin/Salon 1
Maison/1er étage
Maison / 1er étage/Chambre 1
Maison / 1er étage/Chambre 2
Maison / 1er étage/Chambre 3
Maison / 1er étage/Couloir
Maison / 1er étage/Dressing
Maison / 1er étage/WC
Maison / 1er étage/SdB
Maison/Comble
Maison/Extérieurs Maison

Liste des éléments non visités

sans objet

Liste des locaux et/ou éléments non concernés

Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/ menuiseries	éléments supprimé
Maison / Rez-de-jardin/Salon 1/ menuiseries	éléments supprimé
Maison / Rez-de-jardin/Salle à manger/ menuiseries	éléments supprimé
Maison / Rez-de-jardin/Salon 2/ menuiseries	éléments supprimé

Liste des matériaux contenant de l'amiante:

Zone	Local	Element	Matériau	Justificatif
Maison / Rez-de-jardin	Cuisine	Murs et cloisons maçonnés	Enduit platre + peinture	par analyse du prélèvement n°17

N° ZPSO	Élément témoin	Ouvrage de référence	Sondages et prélèvements complémentaires (1)	Etendue de la localisation	ZPSO contenant de l'amiante
Z1	P2: Enduit plâtre + peinture	Plafonds	Prélèvement(s) : P7	Maison - Rez-de-chaussée -- * Entrée -- * Pièce 4 -- * Palier -- * Pièce 1	Absence d'amiante
Z2	Béton brut (Matériau non prélevé)	Revetements de sols		Maison - Rez-de-chaussée -- * Pièce 1 -- * Pièce 4 -- * Pièce 3 -- * Pièce 2	Absence d'amiante (par nature)
Z3	Béton brut (Matériau non prélevé)	Plafonds		Maison - Rez-de-chaussée -- * Pièce 2 -- * Pièce 3	Absence d'amiante (par nature)
Z4	P8: Enduit lisse joint de brique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Prélèvement(s) : P9	Maison - Rez-de-chaussée -- * Pièce 2 -- * Pièce 3	Absence d'amiante
Z5	P3: Enduit plâtre+peinture	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Maison - Rez-de-chaussée -- * Entrée -- * Palier	Absence d'amiante
Z6	Béton brut (Matériau non prélevé)	Revetements de sols		Maison - Rez-de-chaussée -- * Dégagement -- * Palier	Absence d'amiante (par nature)
Z7	P14: mastic vitrage porte	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Prélèvement(s) : P19	Maison - Rez-de-chaussée -- * Palier - Rez-de-jardin -- * Cuisine	Absence d'amiante
Z8	P24: Enduit plâtre +peinture	Murs et cloisons maçonnés		Maison - Rez-de-jardin -- * Salon 2 -- * Couloir -- * Salon 1	Absence d'amiante
Z9	P25: Enduit plâtre + peinture	Plafonds		Maison - Rez-de-jardin -- * Salon 2 -- * Salon 1	Absence d'amiante
Z10	Bois plancher (Matériau non prélevé)	Revetements de sols		Maison - Rez-de-jardin -- * Salon 2 -- * Salon 1	Absence d'amiante (par nature)
Z11	menuiseries (Matériau non prélevé)	Menuiseries extérieures		Maison - Rez-de-jardin -- * Salon 2 -- * Salon 1 -- * Salle à manger	
Z12	P28: Enduit plâtre	Plafonds	Prélèvement(s) : P31	Maison - 1er étage -- * Couloir -- * Chambre 3 -- * Chambre 1 -- * Dressing	Absence d'amiante
Z13	P27: Enduit plâtre peinture	Murs et cloisons maçonnés	Prélèvement(s) : P30	Maison - 1er étage -- * Couloir -- * Chambre 3 -- * Chambre 1 -- * Dressing	Absence d'amiante
Z14	Bois (Matériau non prélevé)	Revetements de sols		Maison - 1er étage -- * Couloir -- * Dressing -- * Chambre 3 -- * Chambre 2 -- * Chambre 1	Absence d'amiante (par nature)
Z15	P29: Mastic	Menuiseries extérieures		Maison - 1er étage -- * Couloir -- * Chambre 3	Absence d'amiante
Z16	P32: Colle de carrelage	Revetements de	Prélèvement(s) : P36	Maison	Absence d'amiante

		sols		- 1er étage -- * WC -- * SdB	
Z17	P33: Colle de faïence	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Prélèvement(s) : P37	Maison - 1er étage -- * WC -- * SdB	Absence d'amiante
Z18	P34: Enduit plâtre	Murs et cloisons maçonnés	Prélèvement(s) : P38	Maison - 1er étage -- * WC -- * SdB	Absence d'amiante
Z19	P35: Enduit plâtre	Plafonds	Prélèvement(s) : P39	Maison - 1er étage -- * WC -- * SdB	Absence d'amiante

(1) La norme demande de doubler au minimum les prélèvements sur certains MPSCA.

(*) Localisation des éléments de la zpsa.

Liste des matériaux ne contenant pas d'amiante après analyses:

Zone	Local	Element	Matériau	N° prélèvement
Maison / Rez-de-chaussée	Entrée	Revetements de sols	Enduit ciment pave	1
Maison / Rez-de-chaussée	Entrée	Plafonds	Enduit plâtre + peinture	2
Maison / Rez-de-chaussée	Entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Enduit plâtre+peinture	3
Maison / Rez-de-chaussée	Palier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	11
Maison / Rez-de-chaussée	Palier	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	mastic vitrage porte	14
Maison / Rez-de-chaussée	Dégagement	Plafonds	Enduit ciment+peinture+peinture	4
Maison / Rez-de-chaussée	Dégagement	Murs et cloisons maçonnés	Enduit ciment+peinture	5
Maison / Rez-de-chaussée	Pièce 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Enduit lisse joint de pierre	6
Maison / Rez-de-chaussée	Pièce 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Enduit lisse joint de brique	8
Maison / Rez-de-chaussée	Pièce 4	Murs et cloisons maçonnés	Enduit plâtre	10
Maison / Rez-de-jardin	Couloir	Revetements de sols	Colle de carrelage petit carreaux	12
Maison / Rez-de-jardin	Couloir	Revetements de sols	Colle de carrelage grand carreaux	13
Maison / Rez-de-jardin	Couloir	Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité type compribande	23
Maison / Rez-de-jardin	Salle à manger	Revetements de sols	Colle de carrelage	26
Maison / Rez-de-jardin	Cuisine	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	16
Maison / Rez-de-jardin	Cuisine	Revetements de sols	Colle de carrelage	15
Maison / Rez-de-jardin	Cuisine	Revetements de sols	Colle de carrelage + tomette	22
Maison / Rez-de-jardin	Cuisine	Murs et cloisons maçonnés	Enduit plâtre + revêtement bois	21
Maison / Rez-de-jardin	Cuisine	Plafonds	Enduit plâtre	20
Maison / Rez-de-jardin	Cuisine	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence sur mobilier	18
Maison / Rez-de-jardin	Salon 2	Murs et cloisons maçonnés	Enduit plâtre +peinture	24
Maison / Rez-de-jardin	Salon 2	Plafonds	Enduit plâtre + peinture	25
Maison / 1er étage	Couloir	Plafonds	Enduit plâtre	28
Maison / 1er étage	Couloir	Murs et cloisons maçonnés	Enduit plâtre peinture	27
Maison / 1er étage	Couloir	Menuiseries extérieures	Mastic	29
Maison / 1er étage	WC	Revetements de sols	Colle de carrelage	32
Maison / 1er étage	WC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	33
Maison / 1er étage	WC	Murs et cloisons maçonnés	Enduit plâtre	34
Maison / 1er étage	WC	Plafonds	Enduit plâtre	35
Maison	Comble	Revetements de sols	Enduit plâtre	40

Zone	Local	Element	Matériau	N° prélèvement
Maison	Extérieurs Maison	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment + peinture façade principale	41
Maison	Extérieurs Maison	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment + peinture façade principale soubassement	42

C. DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants:

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Ardoises, bardeaux bitumineux	tuiles de terre cuite	Maison/Comble/tuiles de terre cuite		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (tuiles de terre cuite)
Éléments associés à la toiture	Autre	Maison/Comble/Charpente bois brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Charpente bois brut)

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Façades lourdes y compris poteaux	Enduit ciment	Maison/Extérieurs Maison/Enduit ciment + peinture façade principale	X			X	par analyse du prélèvement n°41
		Maison/Extérieurs Maison/Enduit ciment + peinture façade principale soubassement	X			X	par analyse du prélèvement n°42
Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité type compribande	Maison / 1er étage/WC/Joint d'étanchéité type compribande		X		X	Absence de matériau par sondage
		Maison / Rez-de-jardin/Couloir/Joint d'étanchéité type compribande	X			X	par analyse du prélèvement n°23
	Mastic	Maison / 1er étage/Chambre 3/Mastic	X			X	idem par analyse du prélèvement n°29
		Maison / 1er étage/Couloir/Mastic	X			X	par analyse du prélèvement n°29

3 - Parois verticales intérieures

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	mastic vitrage porte	Maison / Rez-de-chaussée/Palier/mastic vitrage porte	X			X	par analyse du prélèvement n°14
		Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/mastic vitrage porte	X			X	par analyse du prélèvement n°19
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Maison / Rez-de-chaussée/Palier/Colle de faïence	X			X	par analyse du prélèvement n°11
		Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/Colle de faïence	X			X	par analyse du prélèvement n°16
		Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/Colle de faïence sur mobilier	X			X	par analyse du prélèvement n°18
		Maison / 1er étage/SdB/Colle de faïence	X			X	par analyse du prélèvement n°37
		Maison / 1er étage/WC/Colle de faïence	X			X	par analyse du prélèvement n°33
		Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 1/Enduit lisse joint de pierre	X			X	par analyse du prélèvement n°6
	Enduit lisse	Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 2/Enduit lisse joint de brique	X			X	par analyse du prélèvement n°8
		Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 3/Enduit lisse joint de brique	X			X	par analyse du prélèvement n°9
		Enduit peint	Maison / 1er étage/Chambre 2/Enduit peint		X		X
	Maison / Rez-de-jardin/Salle à manger/Enduit peint			X		X	Document
	Autre	Maison / Rez-de-chaussée/Palier/Enduit platre+peinture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°3
		Maison / Rez-de-chaussée/Entrée/Enduit platre+peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°3
Murs et cloisons maçonnés	Enduit peint	Maison/Extérieurs Maison/Enduit peint Façade		X		X	Document
	Enduit platre	Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 4/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°10
		Maison/Extérieurs Maison/Enduit platre		X		X	Document
		Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/Enduit platre + revetement bois	X			X	par analyse du prélèvement n°21
		Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/Enduit platre + peinture	X		X		par analyse du prélèvement n°17
		Maison / Rez-de-jardin/Couloir/Enduit platre +peinture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°24

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		Maison / Rez-de-jardin/Salon 2/Enduit platre +peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°24
		Maison / Rez-de-jardin/Salon 1/Enduit platre +peinture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°24
		Maison / 1er étage/Chambre 3/Enduit platre peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°30
		Maison / 1er étage/Chambre 1/Enduit platre peinture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°27
		Maison / 1er étage/Couloir/Enduit platre peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°27
		Maison / 1er étage/Dressing/Enduit platre peinture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°27
		Maison / 1er étage/SdB/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°38
		Maison / 1er étage/WC/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°34
	Enduit ciment	Maison / Rez-de-chaussée/Dégagement/Enduit ciment+peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°5

4 - Plafonds et faux-plafonds

Plafonds	Béton	Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 2/Béton brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton brut)
		Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 3/Béton brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton brut)
	Enduit peint	Maison / Rez-de-jardin/Salle à manger/Enduit peint		X		X	Document
		Maison / 1er étage/Chambre 2/Enduit peint		X		X	Document
	Enduit platre	Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°20
		Maison / Rez-de-jardin/Salon 1/Enduit platre + peinture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°25
		Maison / Rez-de-jardin/Salon 2/Enduit platre + peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°25
		Maison / 1er étage/Chambre 3/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°31
		Maison / 1er étage/Couloir/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°28
		Maison / 1er étage/Chambre 1/Enduit platre	X			X	idem par analyse du prélèvement n°28
		Maison / 1er étage/Dressing/Enduit platre	X			X	idem par analyse du prélèvement n°28
		Maison / 1er étage/SdB/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°39
		Maison / 1er étage/WC/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°35
	Autre	Maison / Rez-de-chaussée/Dégagement/Enduit ciment+peinture+peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°4
		Maison / Rez-de-chaussée/Entrée/Enduit platre + peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°2
		Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 4/Enduit platre + peinture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°2
		Maison / Rez-de-chaussée/Palier/Enduit platre + peinture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°2
		Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 1/Enduit platre + peinture	X			X	par analyse du prélèvement n°7


5 - Planchers et planchers techniques

Revetements de sols	Béton	Maison/Comble/Enduit platre	X			X	par analyse du prélèvement n°40
	Bois	Maison / Rez-de-jardin/Salon 1/Bois plancher		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois plancher)
		Maison / Rez-de-jardin/Salon 2/Bois plancher		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois plancher)
		Maison / 1er étage/Dressing/Bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois)
		Maison / 1er étage/Chambre 3/Bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois)
		Maison / 1er étage/Couloir/Bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois)

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		Maison / 1er étage/Chambre 2/Bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois)
		Maison / 1er étage/Chambre 1/Bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois)
	Colle de carrelage	Maison / Rez-de-jardin/Salle à manger/Colle de carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°26
		Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/Colle de carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°15
		Maison / Rez-de-jardin/Cuisine/Colle de carrelage + tomette	X			X	par analyse du prélèvement n°22
		Maison / Rez-de-jardin/Couloir/Colle de carrelage petit carreaux	X			X	par analyse du prélèvement n°12
		Maison / Rez-de-jardin/Couloir/Colle de carrelage grand carreaux	X			X	par analyse du prélèvement n°13
		Maison / 1er étage/WC/Colle de carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°32
		Maison / 1er étage/SdB/Colle de carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°36
	Ragréage	Maison / Rez-de-chaussée/Entrée/Enduit ciment pave	X			X	par analyse du prélèvement n°1
	Autre	Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 4/Béton brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton brut)
		Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 3/Béton brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton brut)
		Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 2/Béton brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton brut)
		Maison / Rez-de-chaussée/Pièce 1/Béton brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton brut)
		Maison / Rez-de-chaussée/Palier/Béton brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton brut)
		Maison / Rez-de-chaussée/Dégagement/Béton brut		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton brut)

Rez de jardin

Planche de repérage usuel		
Type: Plan	Croquis: 1/7	Rez de jardin
Auteur: JOLIVIERE / Alpes Contrôles		
10 rue du Docteur Laurent - PARIS (75013) 75013 PARIS		

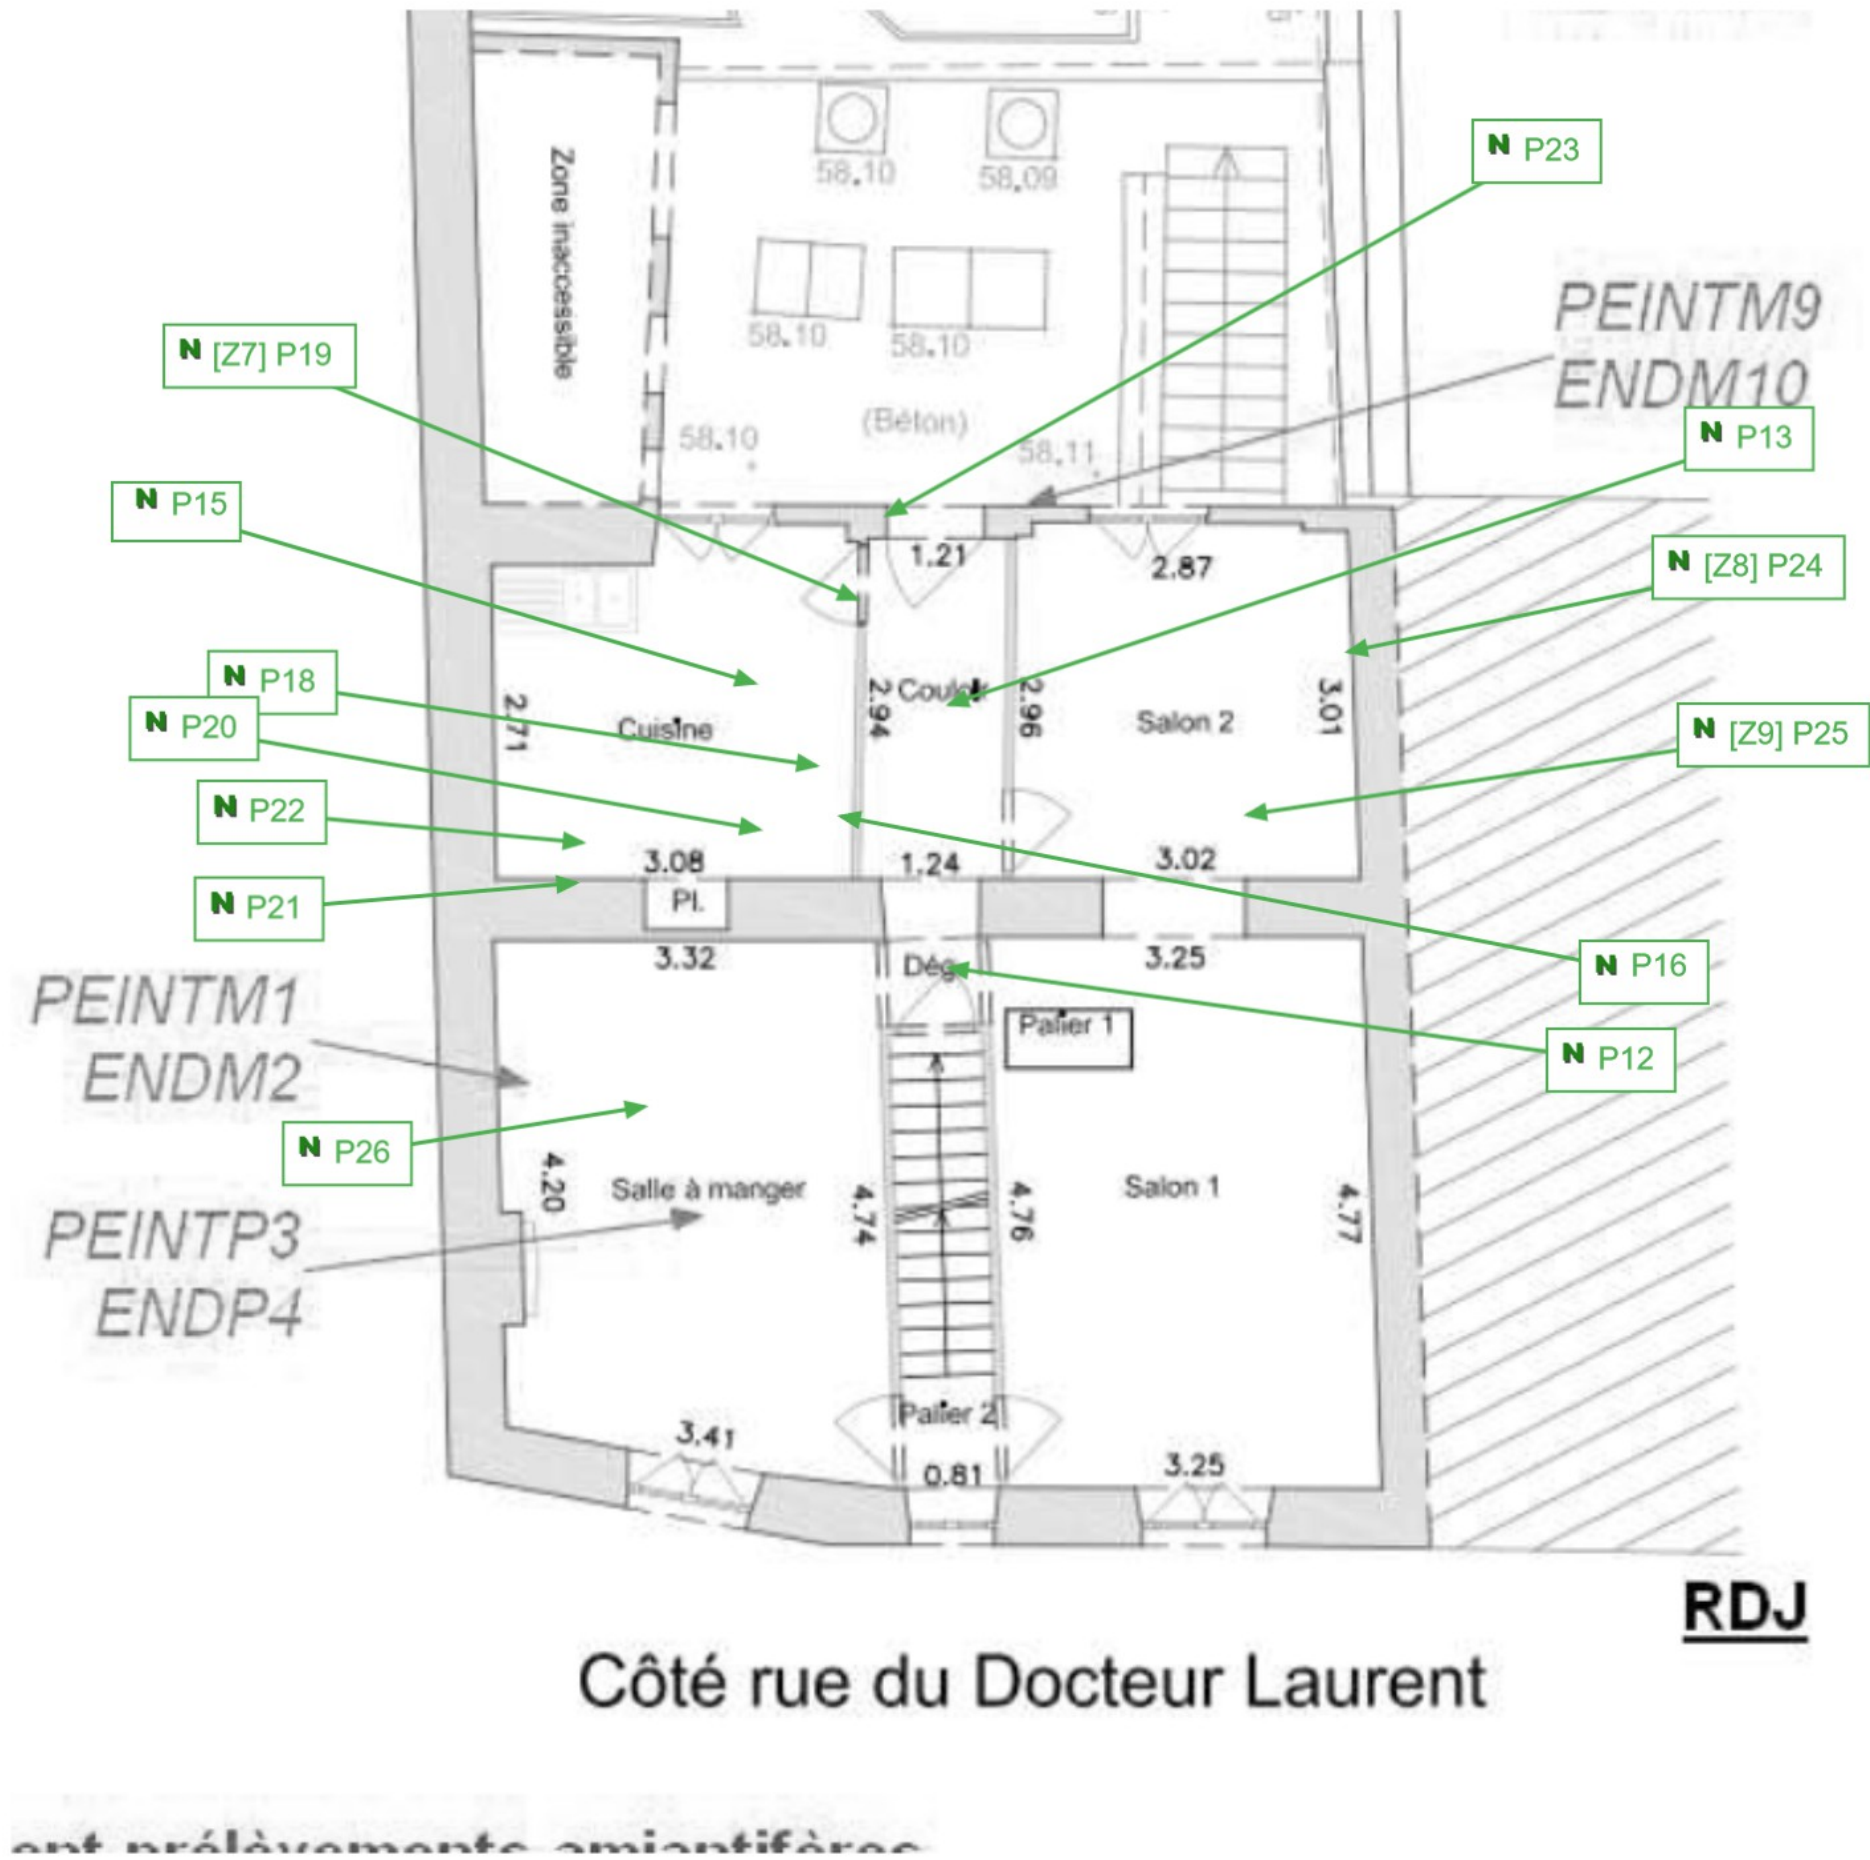


Légende

N	Prélèvement non amianté
a	Prélèvement amianté

Rez de chaussée

Planche de repérage usuel		
Type: Plan	Croquis: 2/7	Rez de chaussée
Auteur: JOLIVIERE/ Alpes Contrôles		
10 rue du Docteur Laurent - PARIS (75013) 75013 PARIS		

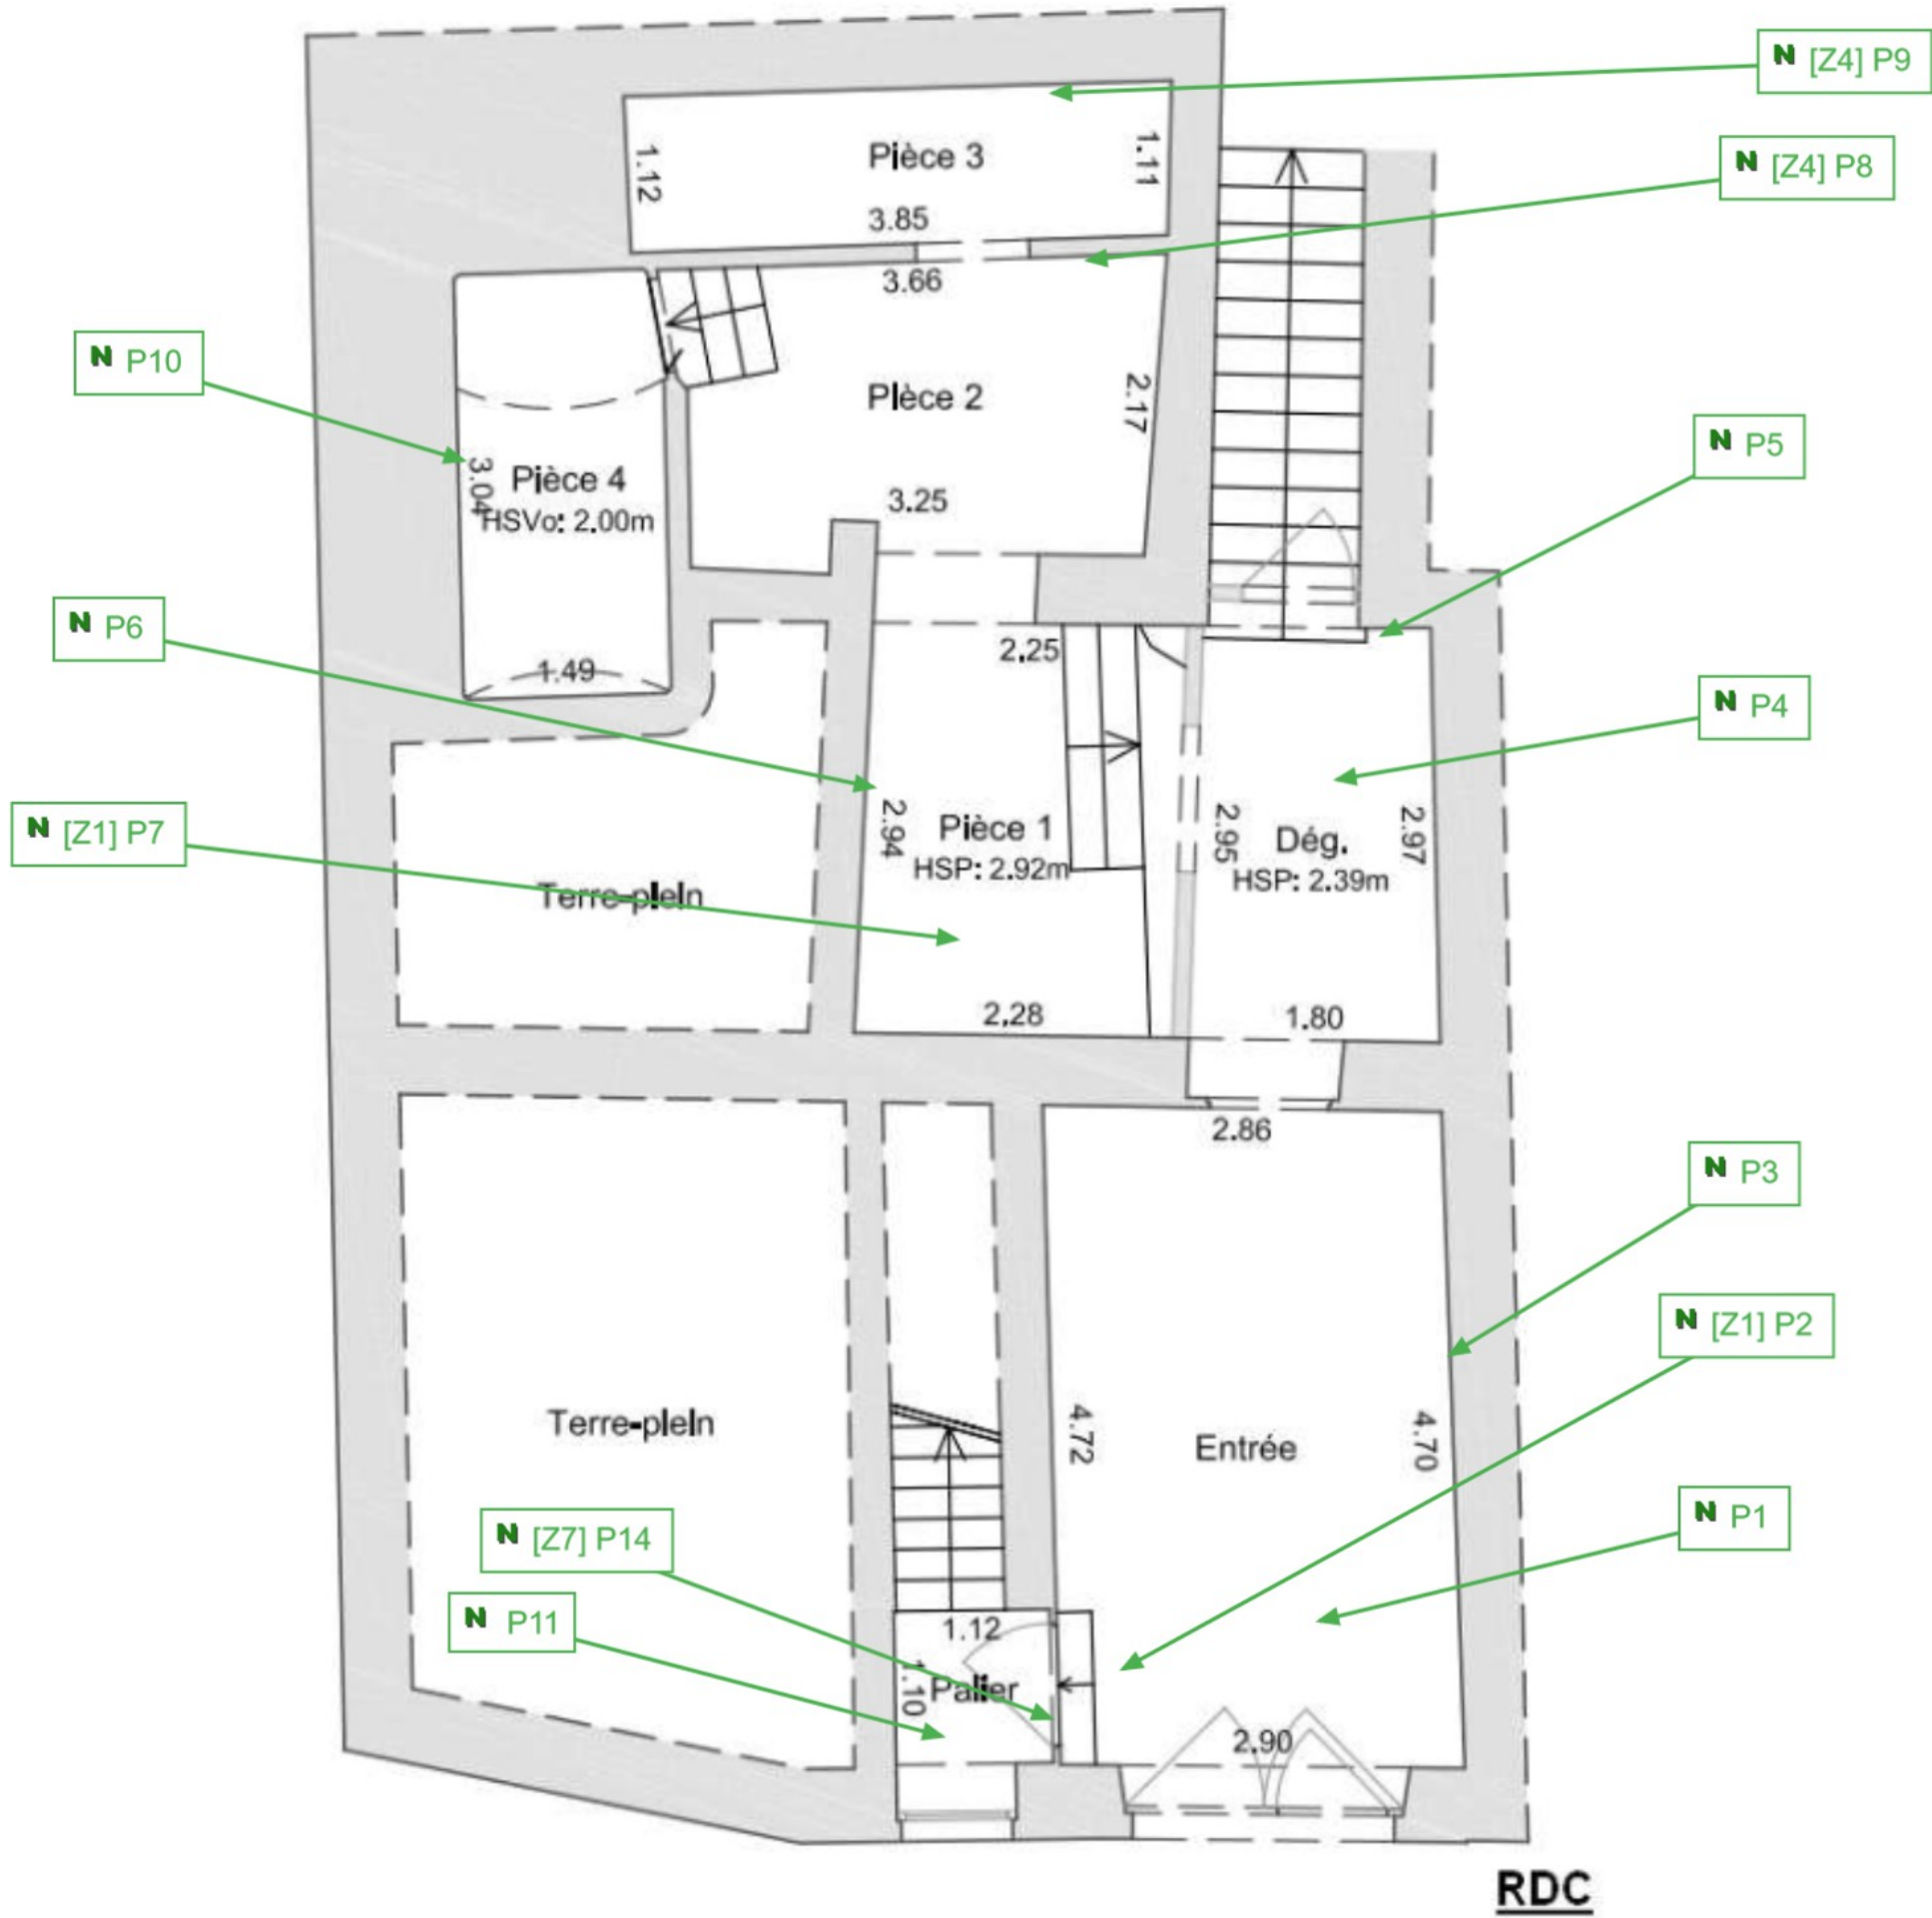

Légende


N Prélèvement non amianté

Planche de repérage usuel	
Type: Plan	Croquis: 3/7
Auteur: SOLDINI Enzo / Alpes Contrôles	
10 rue du Docteur Laurent - PARIS (75013) 75013 PARIS	



Comble

Planche de repérage usuel		
Type: Plan	Croquis: 4/7	comble
Auteur: JOLIVIERE Charlotte / Alpes Contrôles		
10 rue du Docteur Laurent - PARIS (75013) 75013 PARIS		

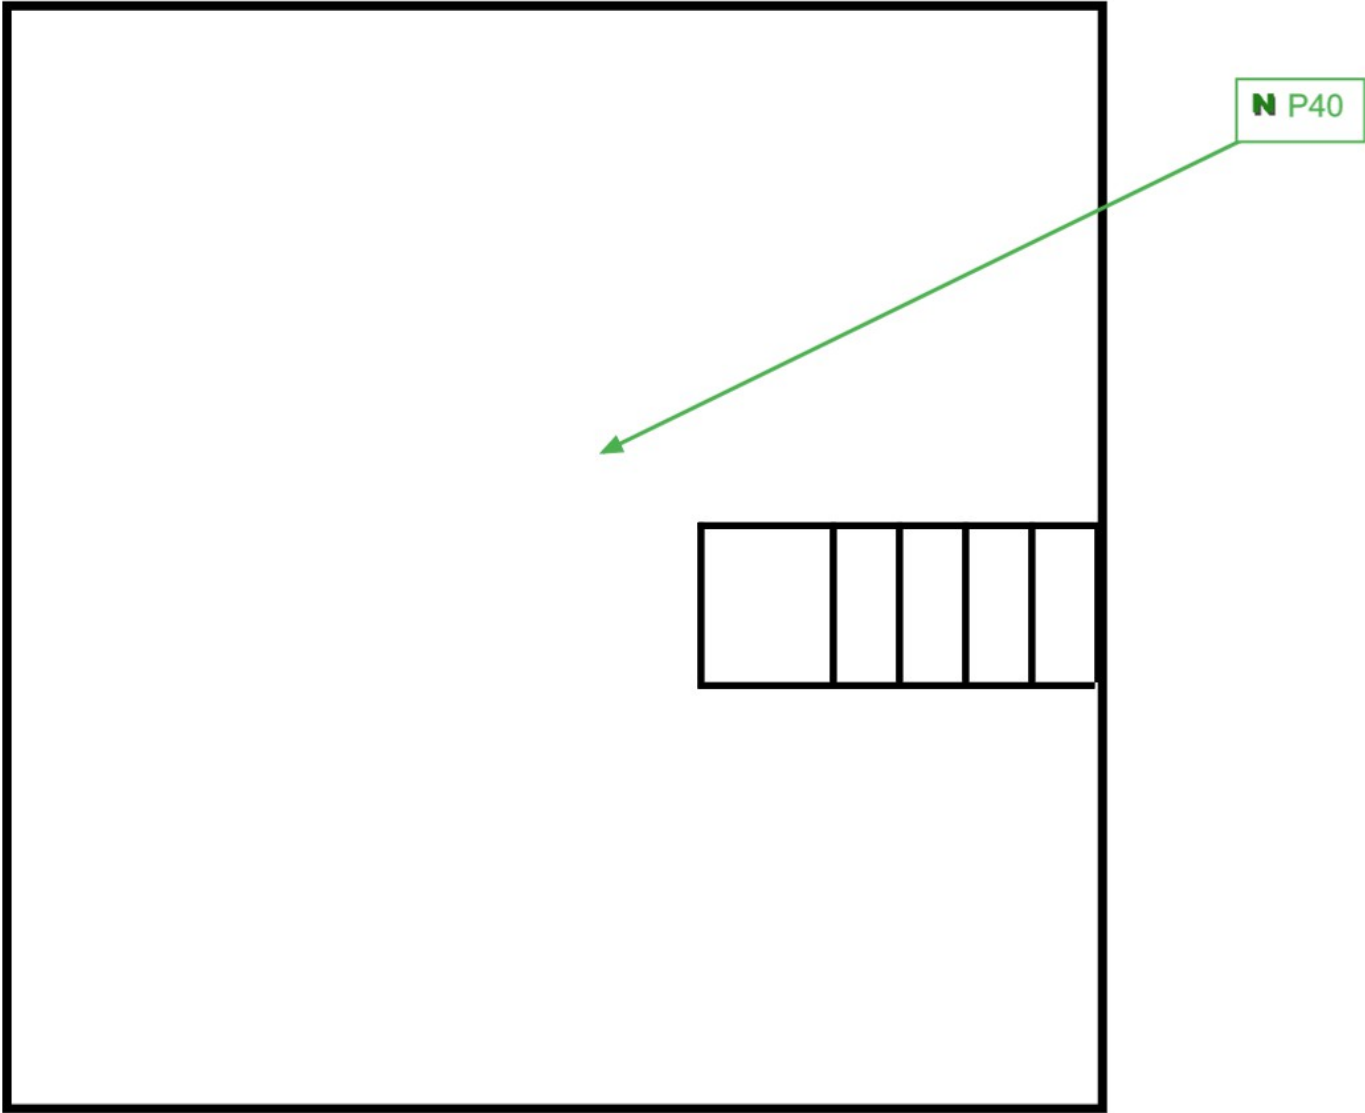

Légende

N	Prélèvement non amianté
----------	-------------------------

Façade principal

Planche de repérage usuel

Type: Plan	Croquis: 5/7	Extérieur
Auteur: JOLIVIERE Charlotte / Alpes Contrôles		
10 rue du Docteur Laurent - PARIS (75013) 75013 PARIS		




Légende

N Prélèvement non amianté


Rez de jardin prélèvement amianté

Planche de repérage technique		
Type: élévation	Croquis: 6/7	Rez de jardin
Auteur: Joliviére/ Alpes Contrôles		
10 rue du Docteur Laurent - PARIS (75013) 75013 PARIS		

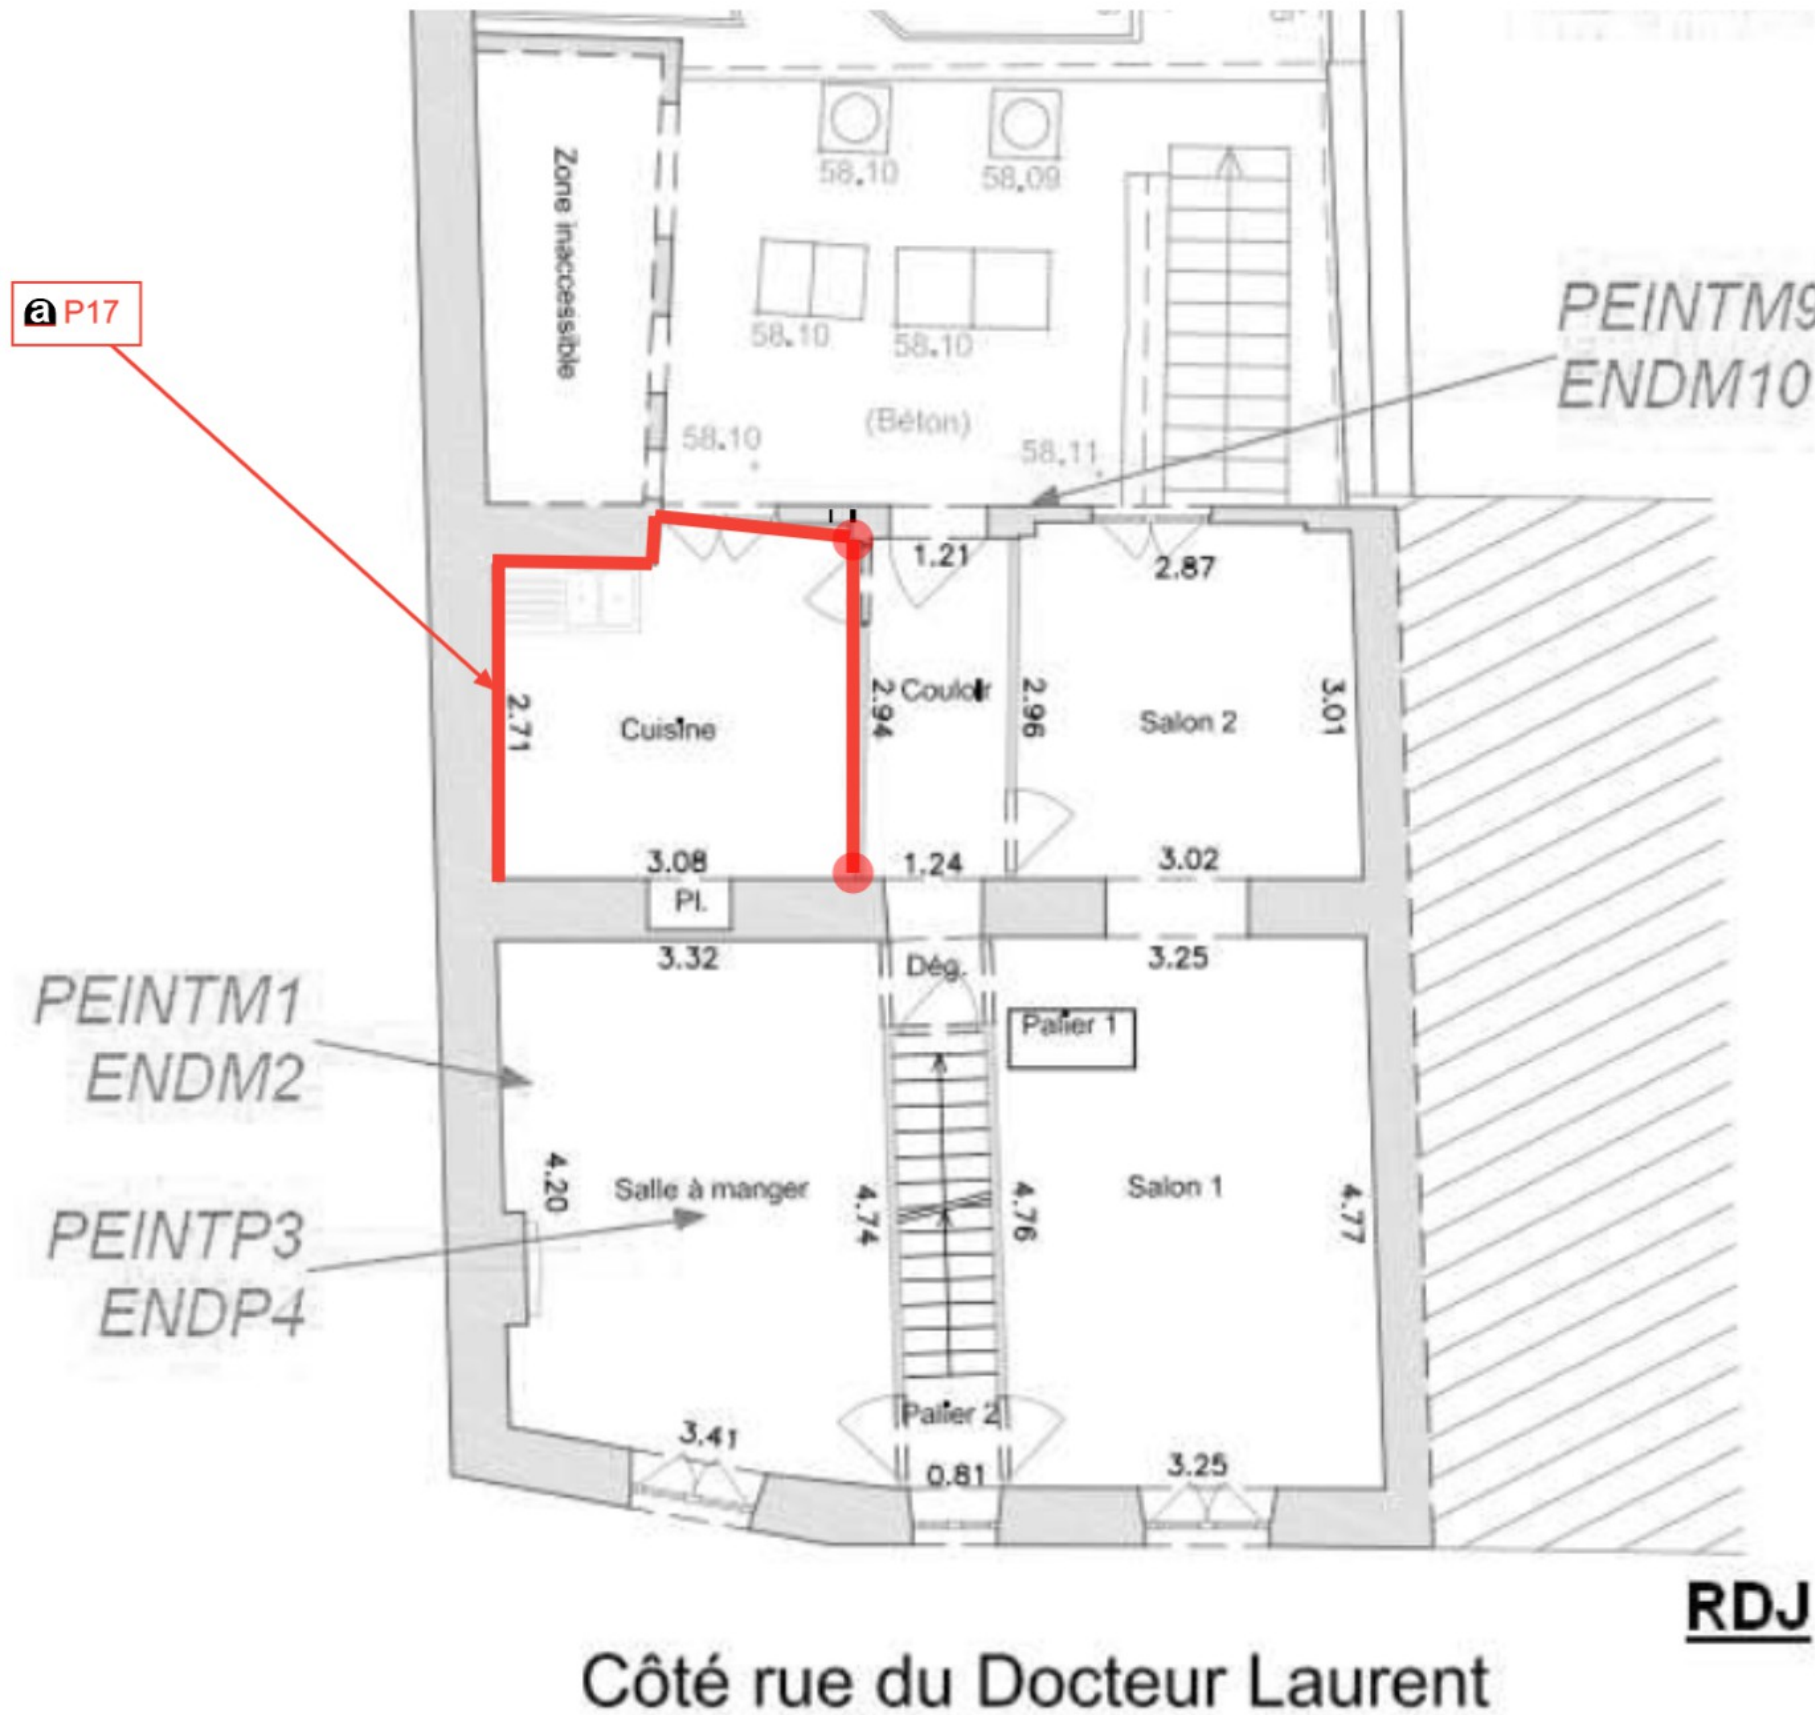




Légende

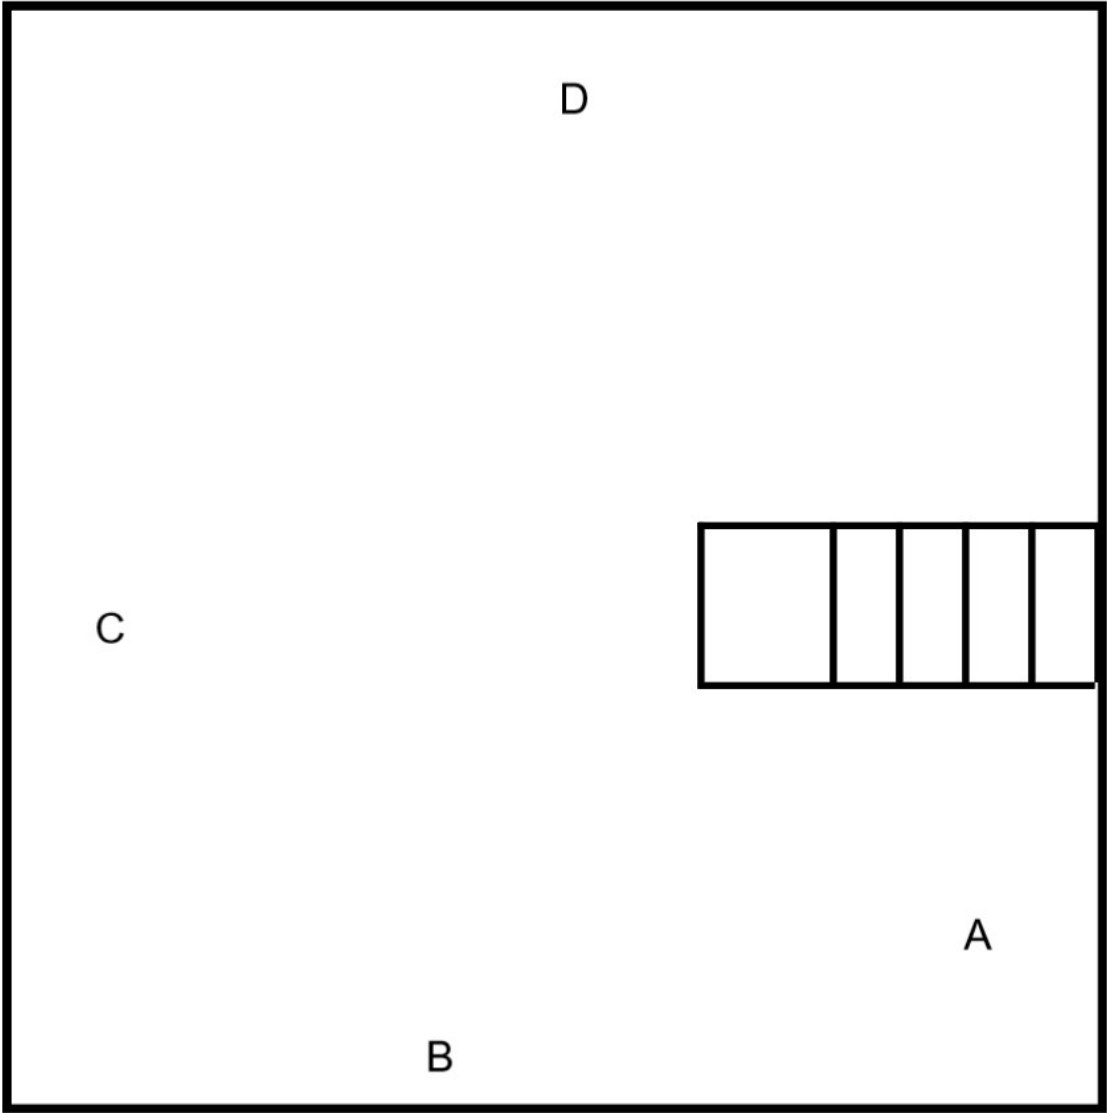a Prélèvement amianté



ANNEXE - PHOTOS

Légende

	Prélèvement Amianté
	Prélèvement non amianté
	Prélèvement possiblement amianté

N

Maison / Rez-de-jardin / Salle à manger / Colle de carrelage [Prélèvement n°26]



N

Maison / Rez-de-chaussée / Palier / Colle de faïence [Prélèvement n°11]



N

Maison / Rez-de-chaussée / Entrée / Enduit ciment pave [Prélèvement n°1]



N

Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 1 / Enduit lisse joint de pierre [Prélèvement n°6]



N

Maison / Rez-de-chaussée / Dégagement / Enduit
ciment+peinture+peinture [Prélèvement n°4]




N

Maison / Rez-de-chaussée / Dégagement / Enduit
ciment+peinture [Prélèvement n°5]



N

Maison / Rez-de-jardin / Cuisine / Colle de faïence
[Prélèvement n°16]

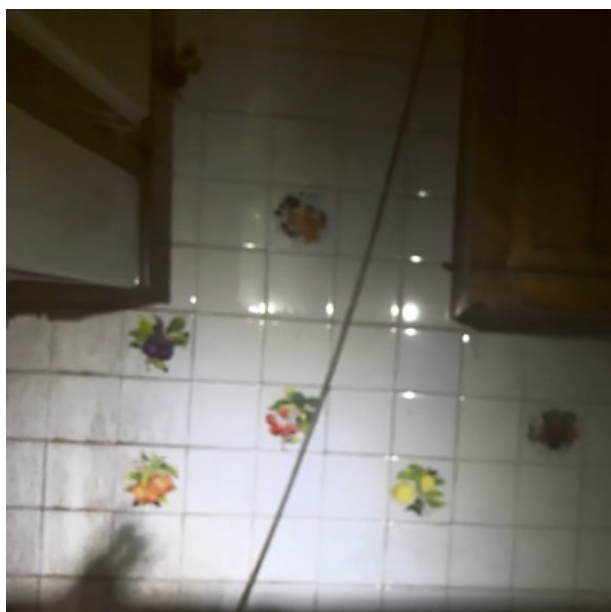

N

Maison / 1er étage / WC / Joint d'étanchéité type
compriband



N

Maison / Comble / Enduit platre [Prélèvement n°40]



N

Maison / Extérieurs Maison / Enduit ciment + peinture
façade principale [Prélèvement n°41]



N

Maison / Rez-de-jardin / Cuisine / Colle de carrelage
[Prélèvement n°15]



N

Maison / Extérieurs Maison / Enduit ciment + peinture
façade principale soubassement [Prélèvement n°42]




N

Maison / Rez-de-jardin / Cuisine / Colle de carrelage +
tomette [Prélèvement n°22]



N

Maison / Rez-de-jardin / Cuisine / Enduit platre +
revetement bois [Prélèvement n°21]

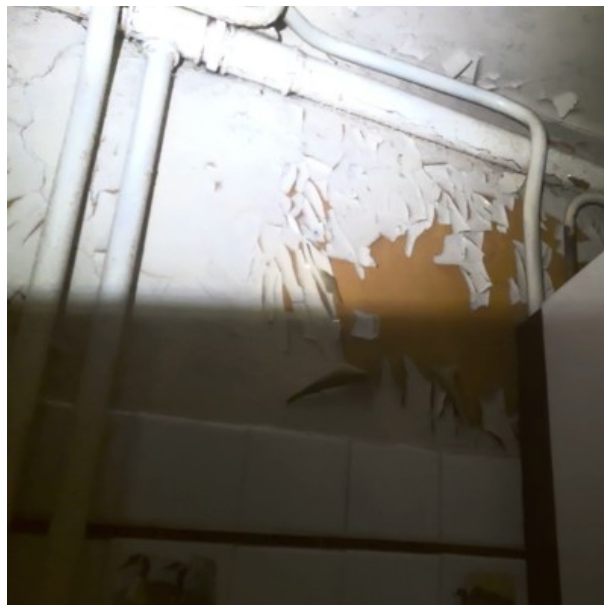

N

Maison / Rez-de-jardin / Cuisine / Enduit platre
[Prélèvement n°20]




N

Maison / Rez-de-jardin / Cuisine / Colle de faience sur
mobilier [Prélèvement n°18]




N

Maison / Rez-de-jardin / Couloir / Colle de carrelage
petit carreaux [Prélèvement n°12]

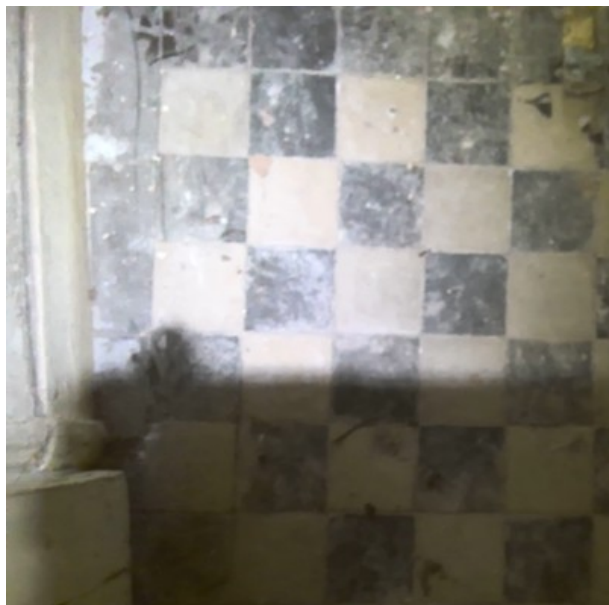


N

Maison / Rez-de-jardin / Couloir / Colle de carrelage
grand carreaux [Prélèvement n°13]

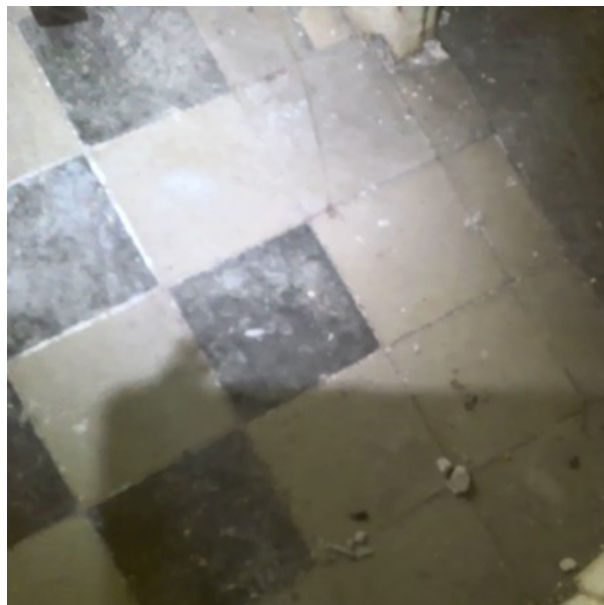

N

Maison / Rez-de-jardin / Couloir / Joint d'étanchéité
type compribande [Prélèvement n°23]

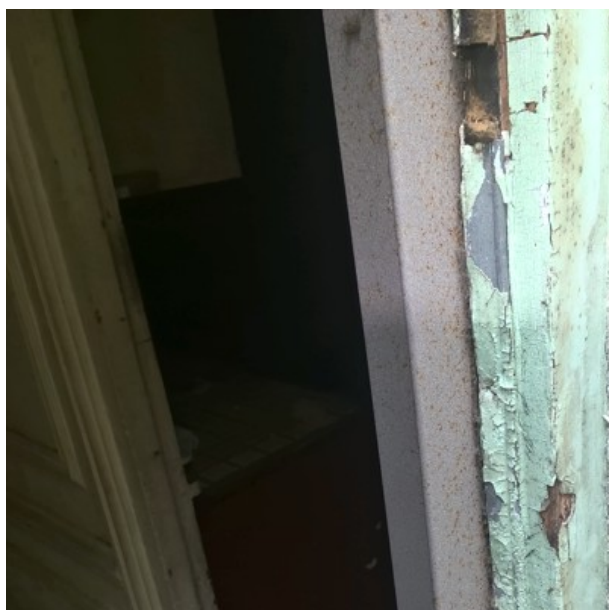


a

Maison / Rez-de-jardin / Cuisine / Enduit plâtre + peinture
[Prélèvement n°17]



N

Maison / Rez-de-chaussée / Entrée / Enduit platre + peinture [Prélèvement n°2]

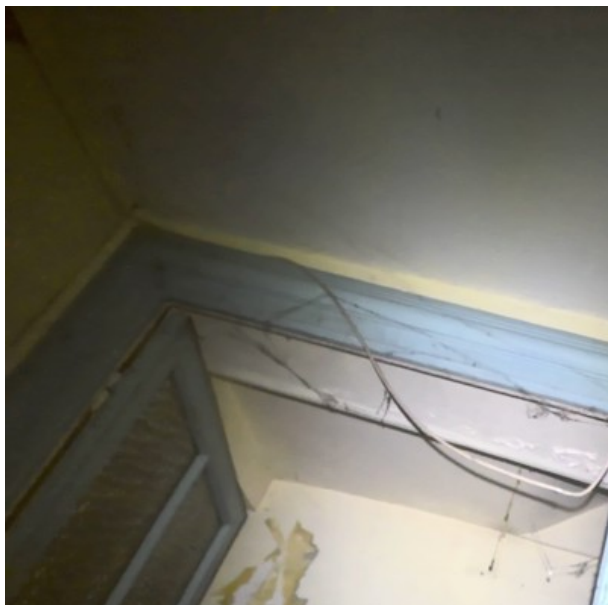

N

Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 1 / Enduit platre + peinture [Prélèvement n°7] [Idem Prélèvement n°2]




N

Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 2 / Enduit lisse joint de brique [Prélèvement n°8]



N

Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 3 / Enduit lisse joint de brique [Prélèvement n°9] [Idem Prélèvement n°8]

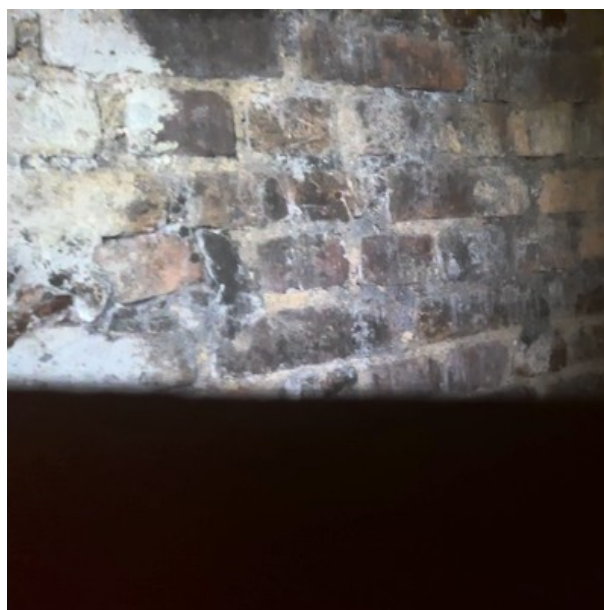

N

Maison / Rez-de-chaussée / Entrée / Enduit
plâtre+peinture [Prélèvement n°3]




N

Maison / Rez-de-chaussée / Palier / mastic vitrage
porte [Prélèvement n°14]




N

Maison / Rez-de-jardin / Cuisine / mastic vitrage porte
[Prélèvement n°19] [Idem Prélèvement n°14]

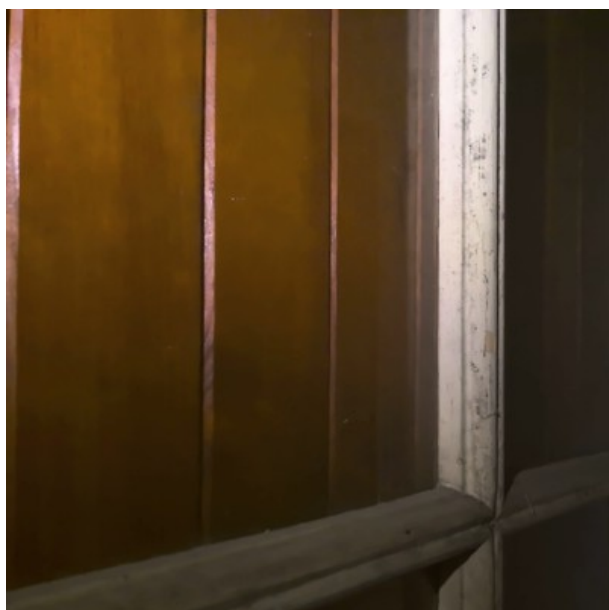

N

Maison / Rez-de-jardin / Salon 2 / Enduit plâtre
+peinture [Prélèvement n°24]

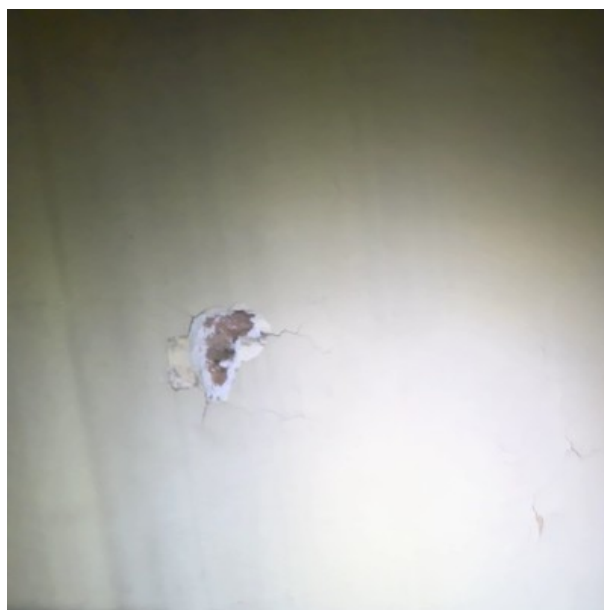

N

Maison / Rez-de-jardin / Salon 2 / Enduit plâtre + peinture [Prélèvement n°25]



N

Maison / 1er étage / Chambre 3 / Enduit plâtre [Prélèvement n°31] [Idem Prélèvement n°28]



N

Maison / 1er étage / Couloir / Enduit plâtre [Prélèvement n°28]




N

Maison / 1er étage / Chambre 3 / Enduit plâtre peinture [Prélèvement n°30] [Idem Prélèvement n°27]



N

Maison / 1er étage / Couloir / Enduit platre peinture
[Prélèvement n°27]

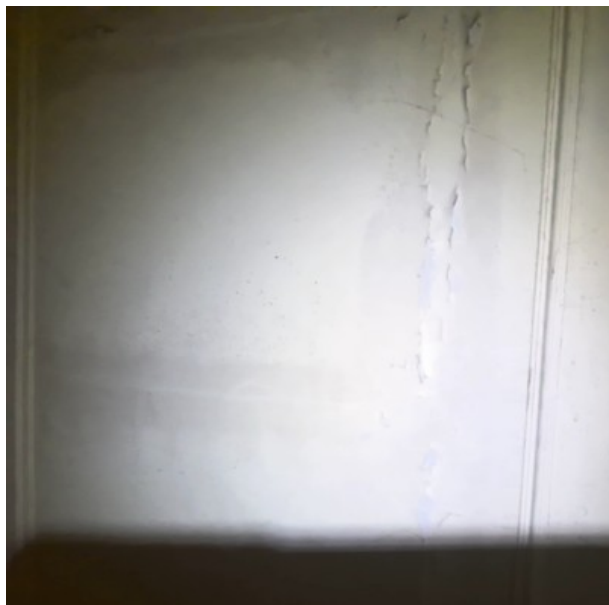

N

Maison / 1er étage / Couloir / Mastic [Prélèvement
n°29]



N

Maison / 1er étage / WC / Colle de carrelage
[Prélèvement n°32]



N

Maison / 1er étage / WC / Colle de faïence
[Prélèvement n°33]



ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES

Ci-joint en fin de rapport:

- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 1

ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE

Notes relatives à l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

1. RAPPEL DE L'ARTICLE 11

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2. DECHETS DANGEREUX

Les déchets contaminés par l'amiante

Responsabilité du propriétaire

Lors de travaux de désamiantage, la personne pour laquelle les travaux sont effectués (c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires) a la responsabilité de la bonne élimination des déchets produits, conformément aux dispositions du code de l'environnement.

Les déchets du chantier (équipements de protection des travailleurs...) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

Elimination des différents déchets

Les déchets contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, les clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en centres de stockage de déchets inertes, pourvus, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante.

Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, les calorifugeages et les cartons d'amiante), les matériaux dégradés et les déchets issus du chantier (équipements de protection, déchets de matériels ou issus du nettoyage...) doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Composant / Partie de composant	Quantité
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	
Enduit plâtre + peinture	23 m2

ANNEXE - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégrée dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS

NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE
Néant			

ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

JOLIVIERE Charlotte
sous le numéro 21-1472

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante avec mention	Prise d'effet : 26/11/2021	Validité : 25/11/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE individuel	Prise d'effet : 23/12/2021	Validité : 22/12/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaz	Prise d'effet : 08/10/2021	Validité : 07/10/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	CREP	Prise d'effet : 08/10/2021	Validité : 07/10/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites Métropole	Prise d'effet : 08/10/2021	Validité : 07/10/2028
	<i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i> Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité	Prise d'effet : 26/11/2021	Validité : 25/11/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		

21-1472 - v2 - 23/12/2021



Accréditation
n°4 0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014



Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

8F3825FFDC

633CD85CS

ATTESTATION D'ASSURANCE

2024

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : 7380137/N/101

Une police N° : 7006693/S

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° d'édition d'attestation : 20242000019

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : aabe41f5

La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.

SAS BUREAU ALPES CONTROLES

Contrôleur technique

PAE LES GLAISINS

3 bis Impasse DES PRAIRIES

74940 ANNECY LE VIEUX

France

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

SPS

Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail

D

Missions d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle

A.M.O

Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre

AMO HQE

Missions d'assistance et/ou de conseil auprès des maîtres d'ouvrage dans le domaine de la haute qualité environnementale (HQE) à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre

AMO HAN

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la rédaction de l'attestation d'accessibilité, selon les dispositions de l'article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, en complément ou indépendamment d'une mission de contrôle technique

O26

Missions d'études d'impact

B.5.1a

Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge

B.5.1b

Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation

B.5.3

Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux

B.5.5

Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique

B.5.8

Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale

B.5.9

Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique

B.5.10

Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)

B.5.11

Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau

B.5.13

Missions sans conception ni exécution de travaux confiée par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier et consistant en l'établissement d'un état des risques naturels et technologiques selon la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, codifiée à l'article L-125-5 du Code de l'environnement

B.5.17

Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation

ICPE

Missions d'établissement de dossier administratif au titre des installations classées pour la protection de l'environnement

ENQ.TEC

Enquête de techniques nouvelles portant sur le développement de nouveaux produits ou procédés effectuée par l'adhérent pour le compte de fabricants, à l'exclusion de toute mission liée à la fabrication, commercialisation et mise en œuvre

EVEN

Missions de vérifications techniques (sur chantier) et/ou documents (plans d'exécution, notes de calcul) portant sur des installations ou équipements mis en place lors de manifestations publiques ou événementielles

CONT.TE

Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil

VEFA

Mission de constat de l'achèvement d'un immeuble vendu dans l'état futur d'achèvement selon les articles du Code de la construction et de l'habitation

CONT.PER

Mission d'inspection et de contrôle technique de prévention

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2024



EUROMAF SA

A17B243X/001-1/MAISON/AMI_TRAV/CJL

DIM R401/Version 20240701

Page 34/35

ALPES

CONTRÔLES

Construction & Exploitation

**MERCI DE RAPPELER
DANS TOUTE CORRESPONDANCE
VOTRE N° D'IDENTIFICATION :**

7380137 / N / 101

Votre correspondant :
Aline LUISIN | 0153703181
aline.luisin@maf.fr

SAS BUREAU ALPES CONTROLES
CONTRÔLEUR TECHNIQUE
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

Paris, le 21 décembre 2023

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S : listées

- REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
- REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
- AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
- REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
- AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
- REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
- AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMBES (C.R.E.P)
- PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
- ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
- MISSION CARREZ
- MISSION ERP
- MISSION DIMELECT
- MISSION DIMGAZ
- AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
- MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
- MESURES EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
- REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
- DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
- MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

BUREAU ALPES CONTROLES
Madame CHARLOTTE JOLIVIERE
Immeuble Le Paprika, 11 Rue de Villeneuve
94150 RUNGIS

Notre référence : AR-24-SG-043356-01

Numéro de dossier : 24Y022714
Référence de dossier : A17B243X

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24Y022714-001 - Référence 1 Maison / Rez-de-chaussée / Entrée Revêtements de sols Enduit ciment pave, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-002 - Référence 2 Maison / Rez-de-chaussée / Entrée Plafonds Enduit plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-003 - Référence 3 Maison / Rez-de-chaussée / Entrée Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Enduit plâtre+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-004 - Référence 4 Maison / Rez-de-chaussée / Dégagement Plafonds Enduit ciment+peinture+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-005 - Référence 5 Maison / Rez-de-chaussée / Dégagement Murs et cloisons maçonnés Enduit ciment+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-006 - Référence 6 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Enduit lisse joint de pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-007 - Référence 7 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 1 Plafonds Enduit plâtre + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-008 - Référence 8 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Enduit lisse joint de brique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-009 - Référence 9 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 3 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Enduit lisse joint de brique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-010 - Référence 10 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 4 Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-011 - Référence 11 Maison / Rez-de-chaussée / Palier Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-012 - Référence 12 Maison / Rez-de-jardin / Couloir Revêtements de sols Colle de carrelage petit carreaux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-013 - Référence 13 Maison / Rez-de-jardin / Couloir Revêtements de sols Colle de carrelage grand carreaux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-014 - Référence 14 Maison / Rez-de-chaussée / Palier Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) mastic vitrage porte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-015 - Référence 15 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Revêtements de sols Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-016 - Référence 16 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-017 - Référence *17 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-018 - Référence *18 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence sur mobilier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-019 - Référence *19 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) mastic vitrage porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-020 - Référence *20 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Plafonds Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-021 - Référence *21 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre + revêtement bois*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-022 - Référence *22 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Revêtements de sols Colle de carrelage + tomette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-023 - Référence *23 Maison / Rez-de-jardin / Couloir Menuiseries extérieures Joint d'étanchéité type compribande*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-024 - Référence *24 Maison / Rez-de-jardin / Salon 2 Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-025 - Référence *25 Maison / Rez-de-jardin / Salon 2 Plafonds Enduit plâtre + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-026 - Référence *26 Maison / Rez-de-jardin / Salle à manger Revêtements de sols Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-027 - Référence *27 Maison / 1er étage / Couloir Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-028 - Référence *28 Maison / 1er étage / Couloir Plafonds Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-029 - Référence *29 Maison / 1er étage / Couloir Menuiseries extérieures Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-030 - Référence *30 Maison / 1er étage / Chambre 3 Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-031 - Référence *31 Maison / 1er étage / Chambre 3 Plafonds Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-032 - Référence *32 Maison / 1er étage / WC Revêtements de sols Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-033 - Référence *33 Maison / 1er étage / WC Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-034 - Référence *34 Maison / 1er étage / WC Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-035 - Référence *35 Maison / 1er étage / WC Plafonds Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-036 - Référence *36 Maison / 1er étage / SdB Revêtements de sols Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-037 - Référence *37 Maison / 1er étage / SdB Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24Y022714-038 - Référence *38 Maison / 1er étage / SdB Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-039 - Référence *39 Maison / 1er étage / SdB Plafonds Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-040 - Référence *40 Maison / Comble Revêtements de sols Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-041 - Référence *41 Maison / Extérieurs Maison Façades lourdes y compris poteaux Enduit ciment + peinture façade principale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24Y022714-042 - Référence *42 Maison / Extérieurs Maison Façades lourdes y compris poteaux Enduit ciment + peinture façade principale soubassement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-EST SAS**
Laboratoire Analyses Saint Etienne
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01
Référence laboratoire N° : 24RB023650
Reçu au laboratoire le : 31/07/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02
Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714
Date de réception :30/07/2024

Page1/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24Y022714-001 - 1 Maison / Rez-de-chaussée / Entrée Revêtements de sols Enduit ciment pave	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24Y022714-002 - 2 Maison / Rez-de-chaussée / Entrée Plafonds Enduit plâtre + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24Y022714-003 - 3 Maison / Rez-de-chaussée / Entrée Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Enduit platre+peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24Y022714-004 - 4 Maison / Rez-de-chaussée / Dégagement Plafonds Enduit ciment+peinture+peintu re	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Date de réception :30/07/2024

Page2/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24Y022714-005 - 5 Maison / Rez-de-chaussée / Dégagement Murs et cloisons maçonnés Enduit ciment+peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24Y022714-006 - 6 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Enduit lisse joint de pierre	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24Y022714-007 - 7 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 1 Plafonds Enduit plâtre + peinture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24Y022714-008 - 8 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Enduit lisse joint de brique	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24Y022714-009 - 9 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 3 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Enduit lisse joint de brique	Matériau dur de type ciment (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Date de réception :30/07/2024

Page3/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24Y022714-010 - 10 Maison / Rez-de-chaussée / Pièce 4 Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre	Matériau semi-dur (marron)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24Y022714-011 - 11 Maison / Rez-de-chaussée / Palier Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24Y022714-012 - 12 Maison / Rez-de-jardin / Couloir Revêtements de sols Colle de carrelage petit carreau	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24Y022714-013 - 13 Maison / Rez-de-jardin / Couloir Revêtements de sols Colle de carrelage grand carreaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24Y022714-014 - 14 Maison / Rez-de-chaussée / Palier Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) mastic vitrage porte	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Date de réception :30/07/2024

Page4/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24Y022714-015 - 15 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Revêtements de sols Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24Y022714-016 - 16 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24Y022714-017 - 17 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	24Y022714-018 - 18 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence sur mobilier	Matériau dur (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24Y022714-019 - 19 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) mastic vitrage porte	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Date de réception :30/07/2024

Page5/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24Y022714-020 - 20 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Plafonds Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24Y022714-021 - 21 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre + revêtement bois	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24Y022714-022 - 22 Maison / Rez-de-jardin / Cuisine Revêtements de sols Colle de carrelage + tomette	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Date de réception :30/07/2024

Page6/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	24Y022714-023 - 23 Maison / Rez-de-jardin / Couloir Menuiseries extérieures Joint d'étanchéité type compribande	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24Y022714-024 - 24 Maison / Rez-de-jardin / Salon 2 Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre +peinture	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1)	24Y022714-025 - 25 Maison / Rez-de-jardin / Salon 2 Plafonds Enduit plâtre + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24Y022714-026 - 26 Maison / Rez-de-jardin / Salle à manger Revetements de sols Colle de carrelage	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24Y022714-027 - 27 Maison / 1er étage / Couloir Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24Y022714-028 - 28 Maison / 1er étage / Couloir Plafonds Enduit plâtre	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Date de réception :30/07/2024

Page7/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029 (1)	24Y022714-029 - 29 Maison / 1er étage / Couloir Menuiseries extérieures Mastic	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24Y022714-030 - 30 Maison / 1er étage / Chambre 3 Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24Y022714-031 - 31 Maison / 1er étage / Chambre 3 Plafonds Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24Y022714-032 - 32 Maison / 1er étage / WC Revêtements de sols Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24Y022714-033 - 33 Maison / 1er étage / WC Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24Y022714-034 - 34 Maison / 1er étage / WC Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Page8/10

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date de réception :30/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035 (1)	24Y022714-035 - 35 Maison / 1er étage / WC Plafonds Enduit plâtre	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24Y022714-036 - 36 Maison / 1er étage / SdB Revêtements de sols Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24Y022714-037 - 37 Maison / 1er étage / SdB Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24Y022714-038 - 38 Maison / 1er étage / SdB Murs et cloisons maçonnés Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24Y022714-039 - 39 Maison / 1er étage / SdB Plafonds Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24Y022714-040 - 40 Maison / Comble Revetements de sols Enduit plâtre	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Page9/10

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date de réception :30/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	24Y022714-041 - 41 Maison / Extérieurs Maison Façades lourdes y compris poteaux Enduit ciment + peinture façade principale	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24Y022714-042 - 42 Maison / Extérieurs Maison Façades lourdes y compris poteaux Enduit ciment + peinture façade principale soubassement	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027587-01

Référence laboratoire N° : 24RB023650

Reçu au laboratoire le : 31/07/2024

Date d'analyse : 02/08/2024

Référence dossier Client:24Y022714 - A17B243X

Date d'émission de rapport : 06/08/2024 1:02

Référence de suivi du dossier N° : 24Y022714

Date de réception :30/07/2024

Page10/10

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

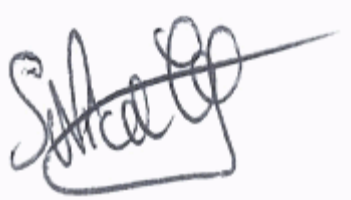

Vicentiu Stoica
Sef serviciu CRO 007